
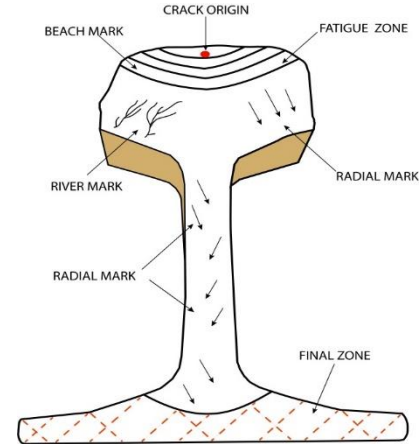


การพัฒนาฐานข้อมูลความเสียหายรางรถไฟ

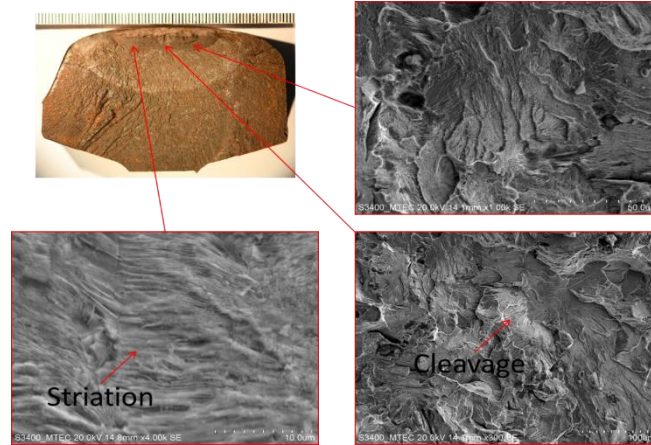



โฆษิต วงศ์ปิ่นแก้ว

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและการซ่อมบำรุง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

ระทึก รถไฟสายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ ตกราง ตรวจสอบพบรางหัก เหตุเก่าจัด!

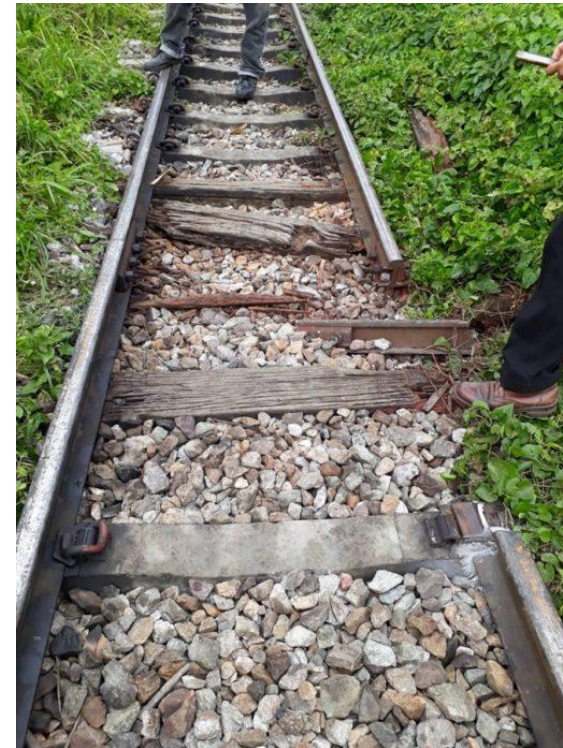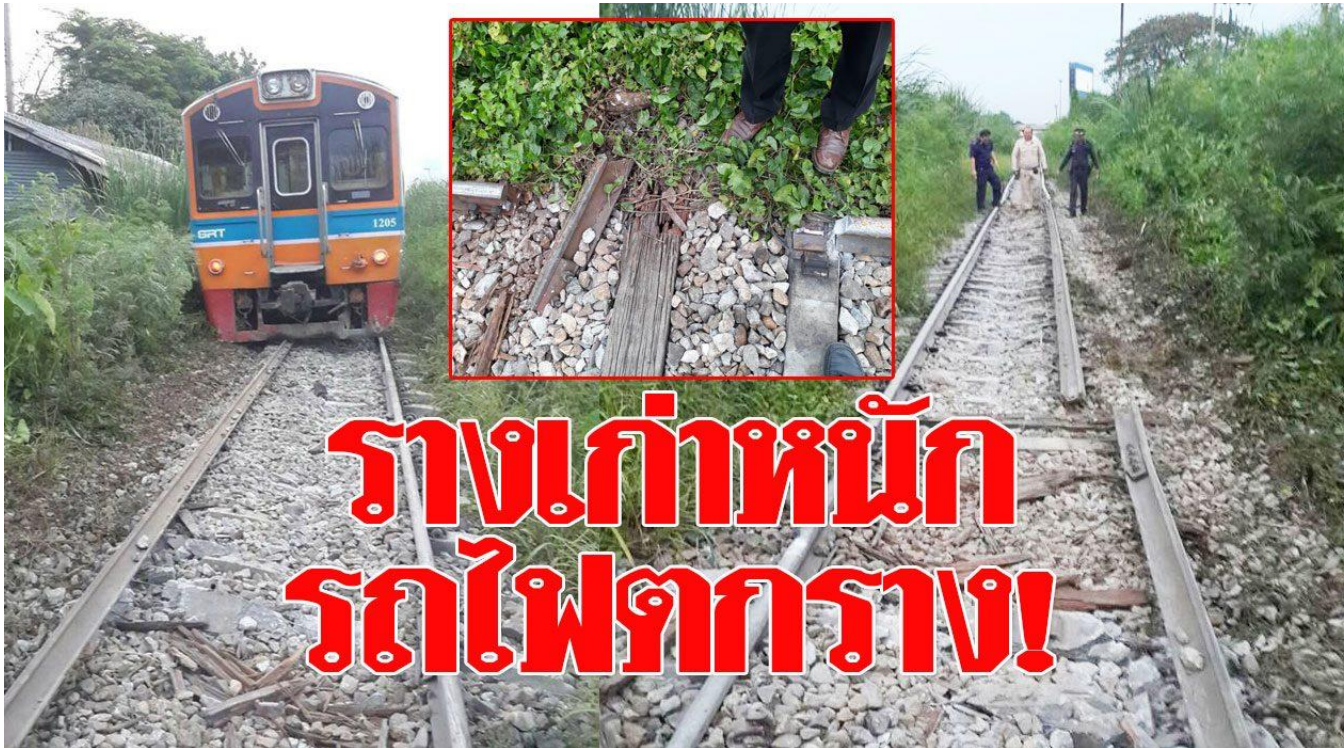

สาเหตุจากการตรวจสอบพบว่า รางหักเพราะมีสภาพเก่า และชำรุดมากแล้ว



MTEC
a member of NSTDA

สวทช.
NSTDA

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency



What happened?



PROBLEM


SOLUTION




???







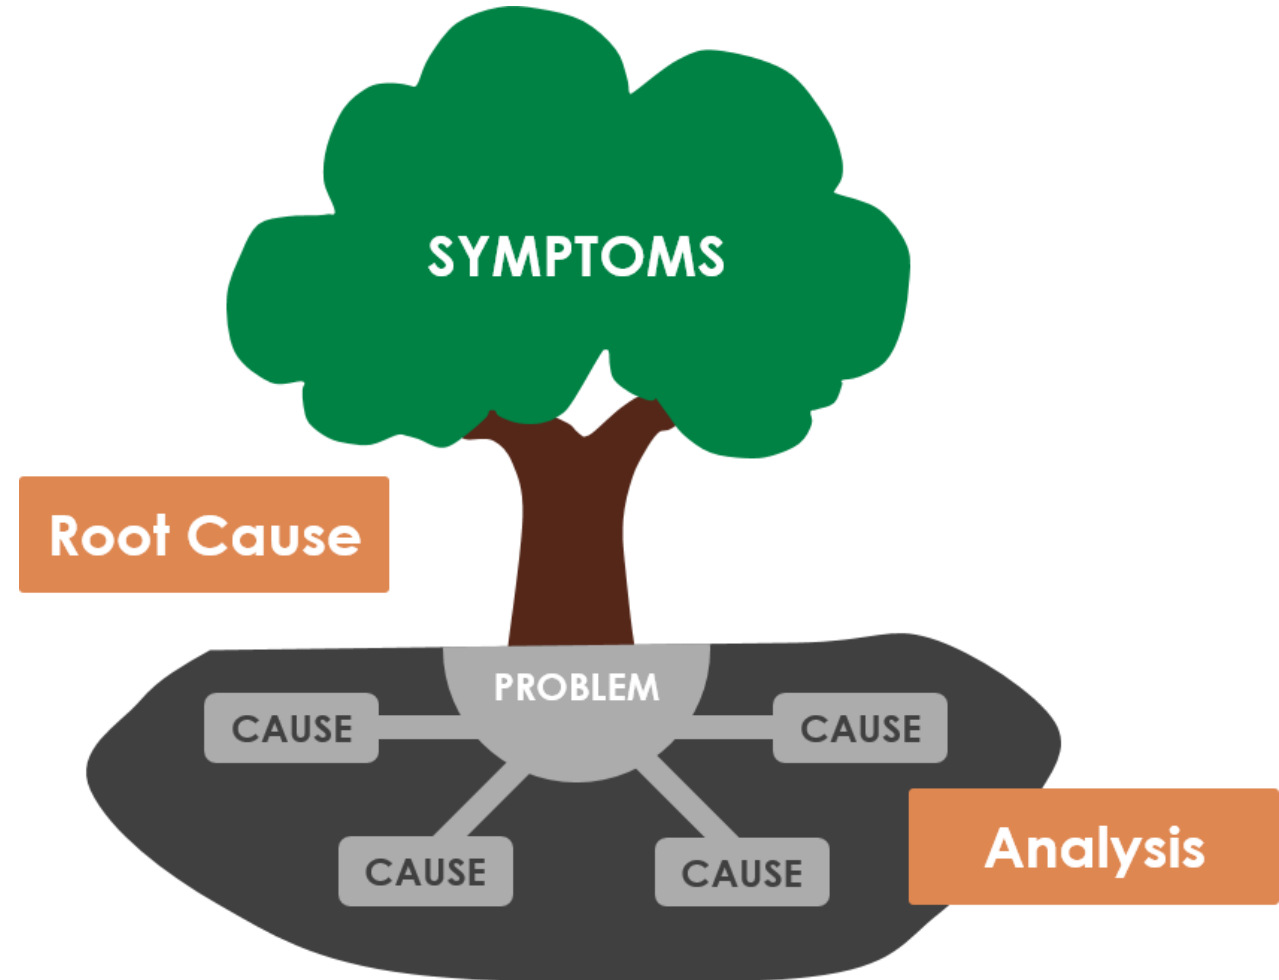

กระบวนการวิเคราะห์รากของปัญหา

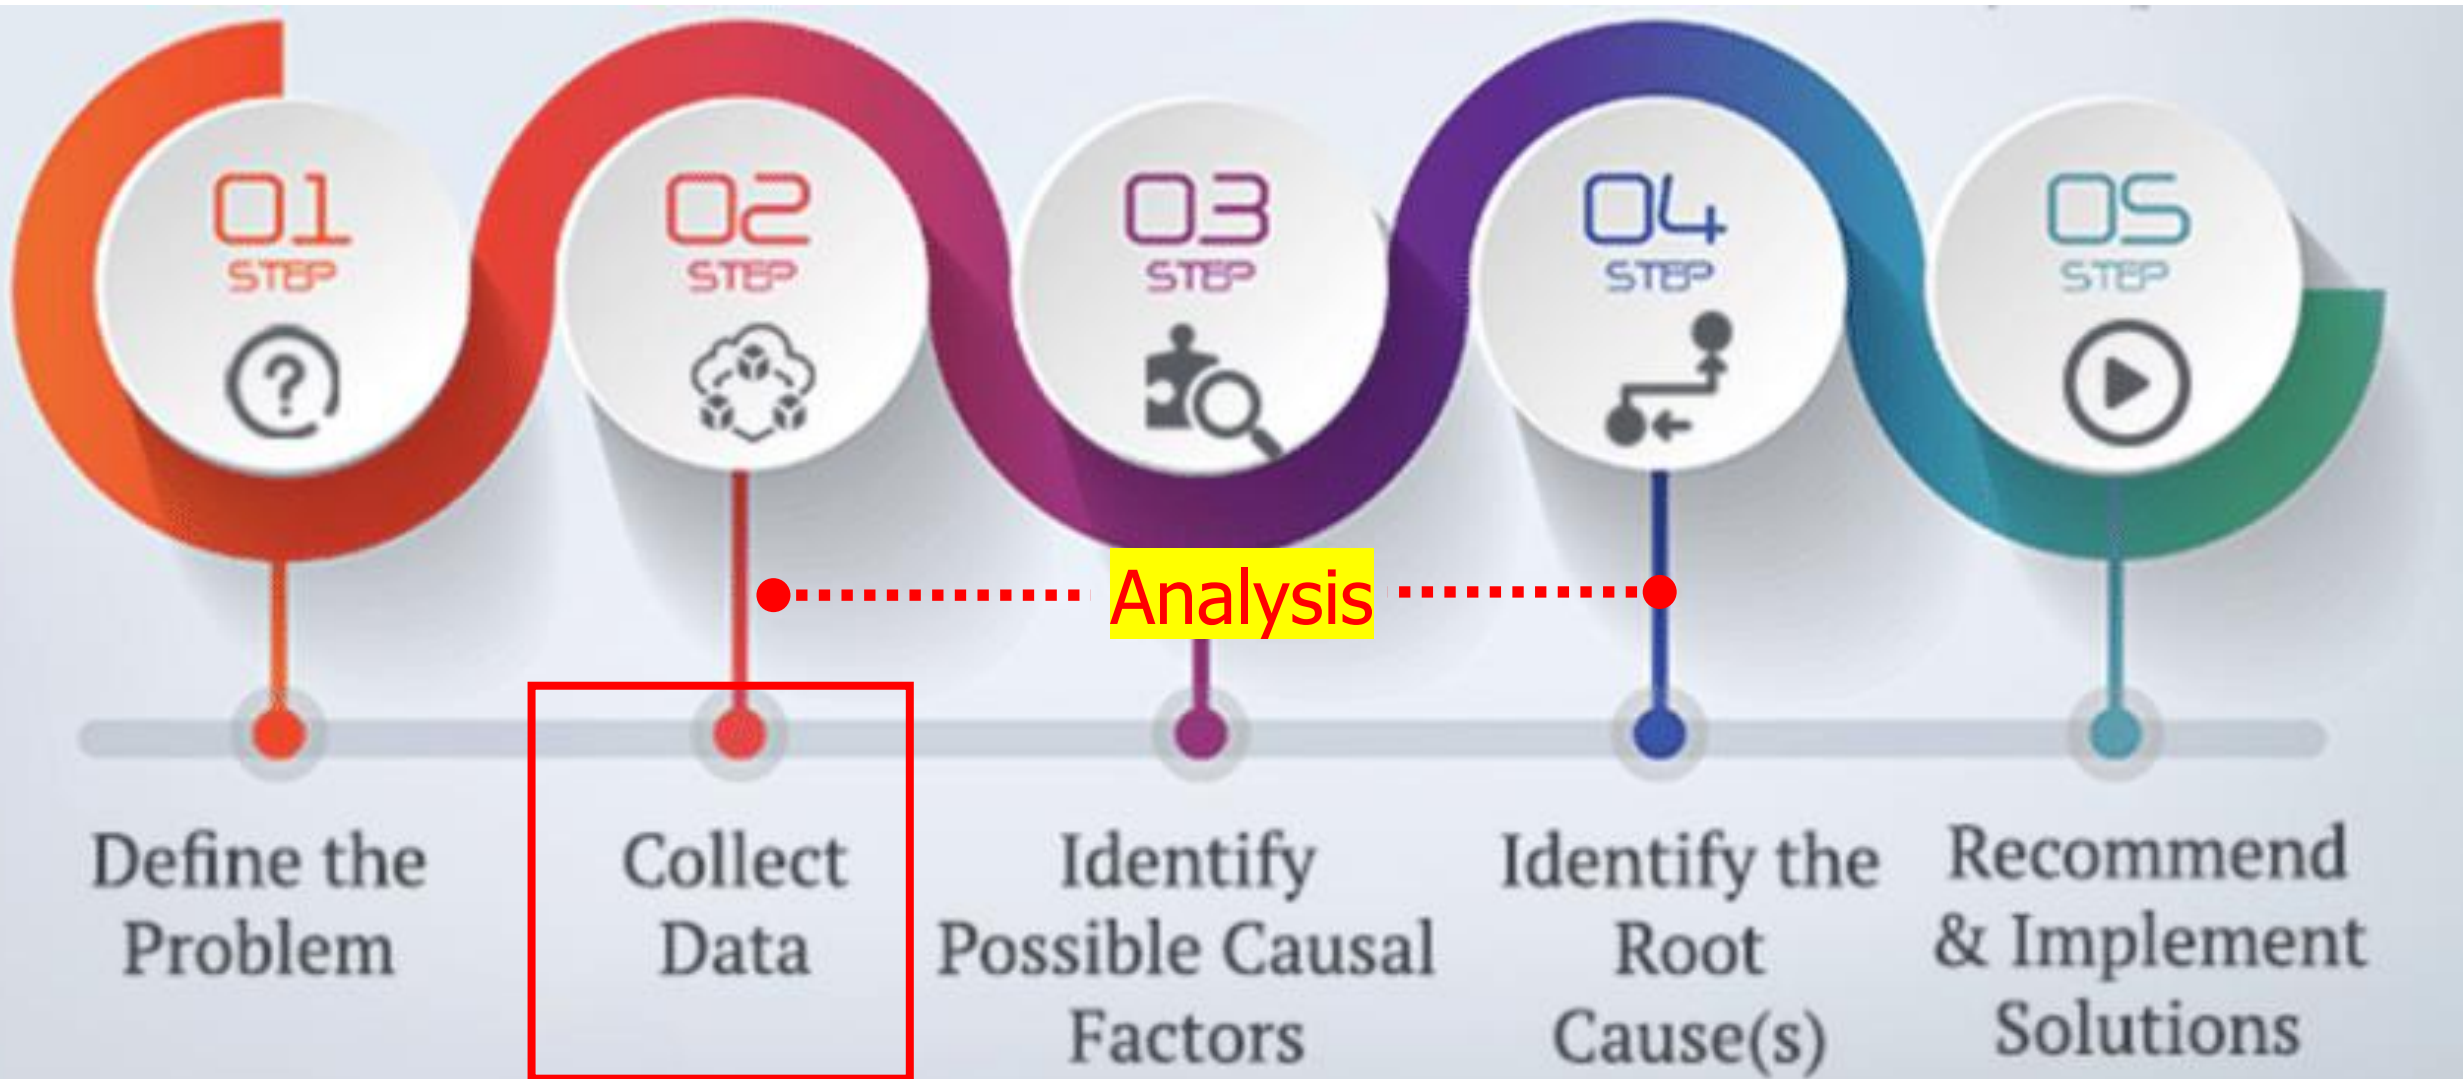


กระบวนการสร้างฐานข้อมูลความเสียหายและ
การเสื่อมสภาพของราง

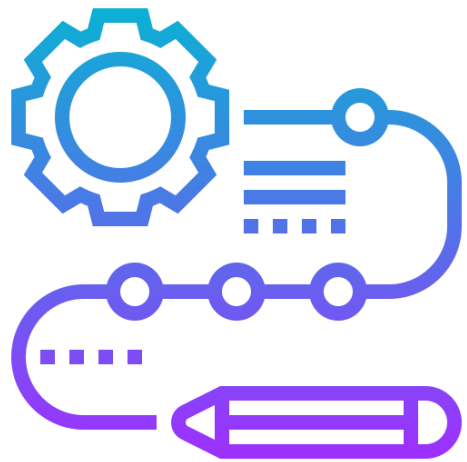
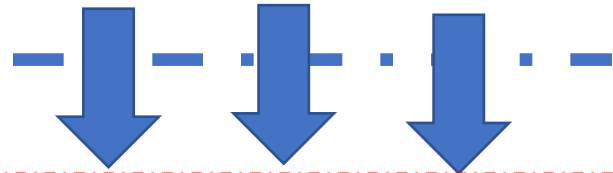


Protocols

Classification

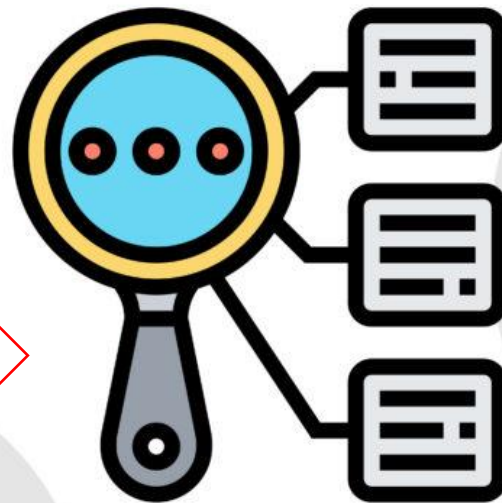

Data Collection

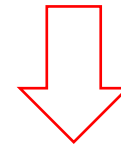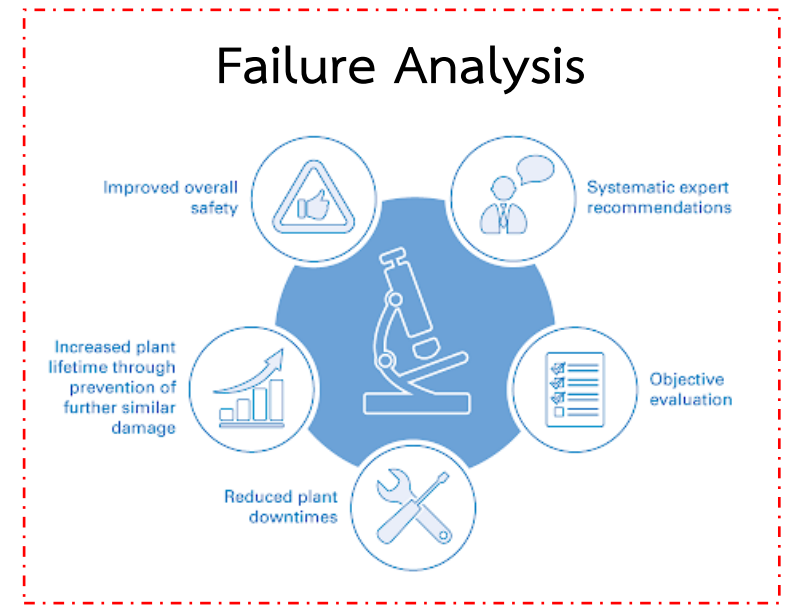

Data Analysis

รายงานการตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟสาย Coast Main Line ประเทศอังกฤษ




Class investigation into rail breaks on the East Coast Main Line

Contents

Summary	5
Introduction	6
Preface	6
Key definitions	6
Background	7
Specific Incidents	8
Corby Glen	8
Copmanthorpe	10
Hambleton	17
The investigation	21
Sources of evidence	21
Analysis	22
Overall trends and risks	22
Rail break distribution across Network Rail infrastructure	25
Track age	28
Management of rail breaks	32
Ultrasonic testing	42
Maintenance and renewal regimes	46
Observations	52
Detecting track defects with the UTU	52
Disseminating changes to Network Rail standards	54
Summary of conclusions	55
Site specific	56
Rail breaks analysis	56
Additional observations	57
Previous RAIB recommendations relevant to this investigation and currently being implemented	58
Actions reported as in progress, proposed or under consideration	59
Recommendations	62


Rail Accident Investigation Branch

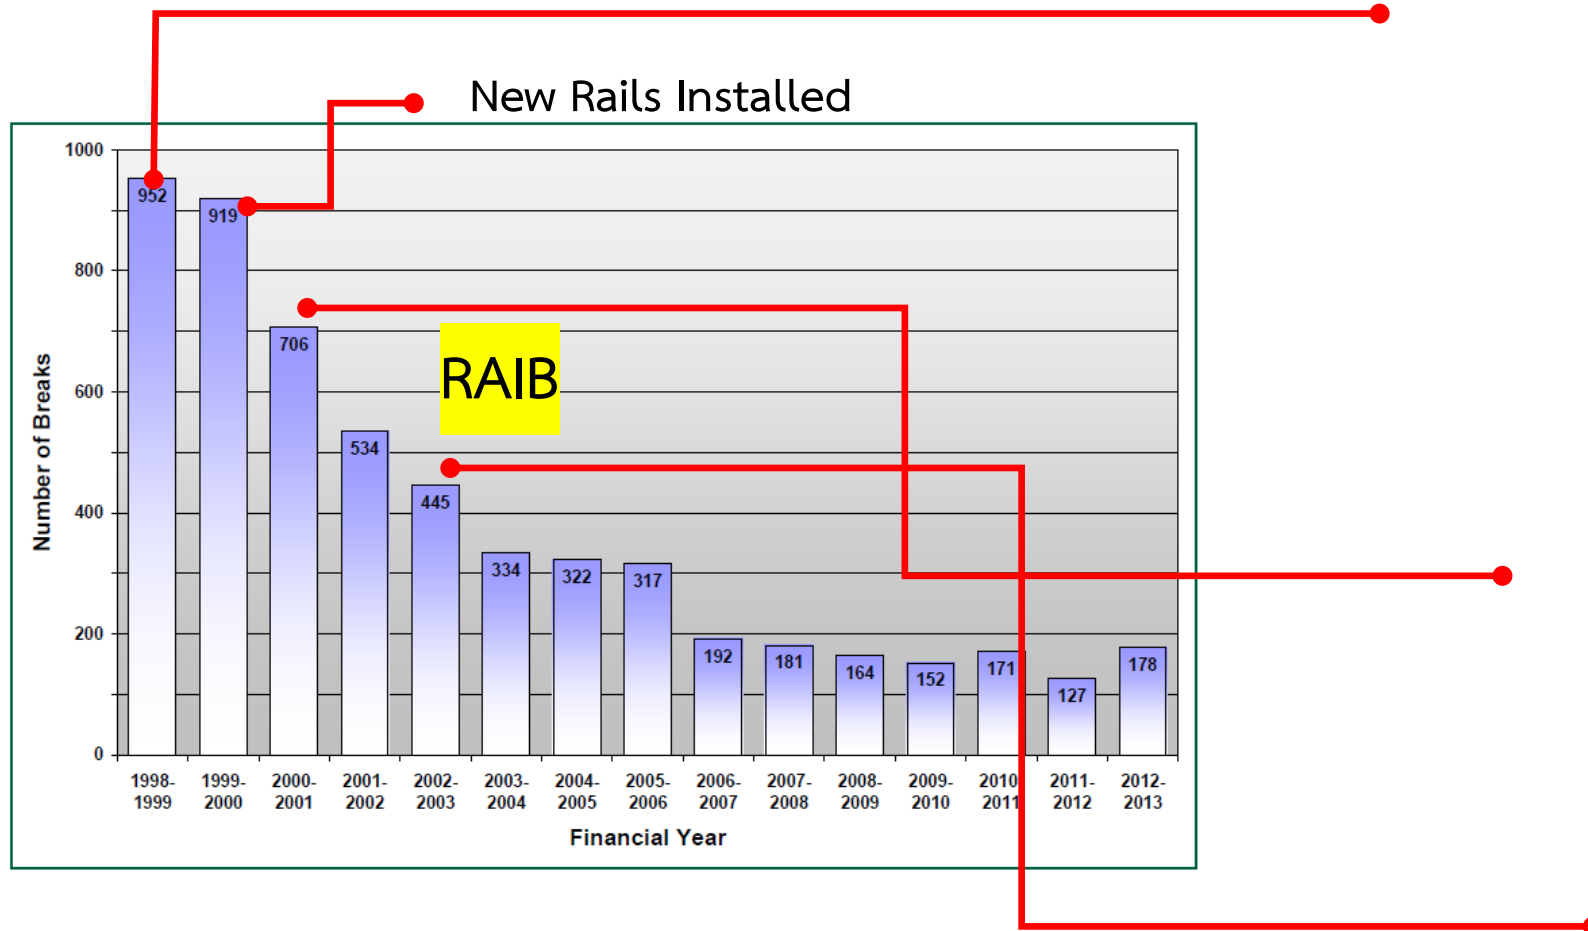

Ladbroke Grove rail crash 5 Oct. 1999





31 people killed and 417 injured

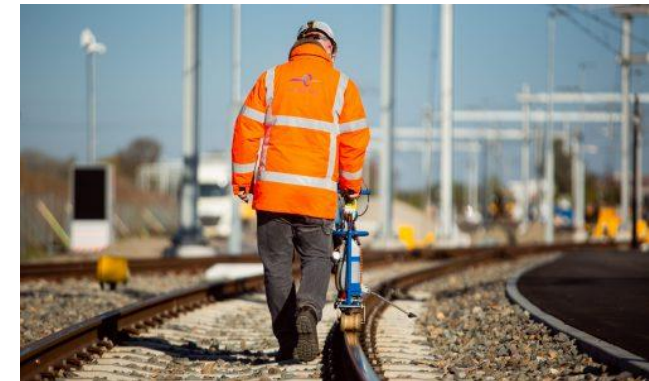

Rail breaks on Network Rail infrastructure 1998 to 2013


อัตราการสึกหรอของรางจากการเก็บข้อมูลในประเทศออสเตรเลีย

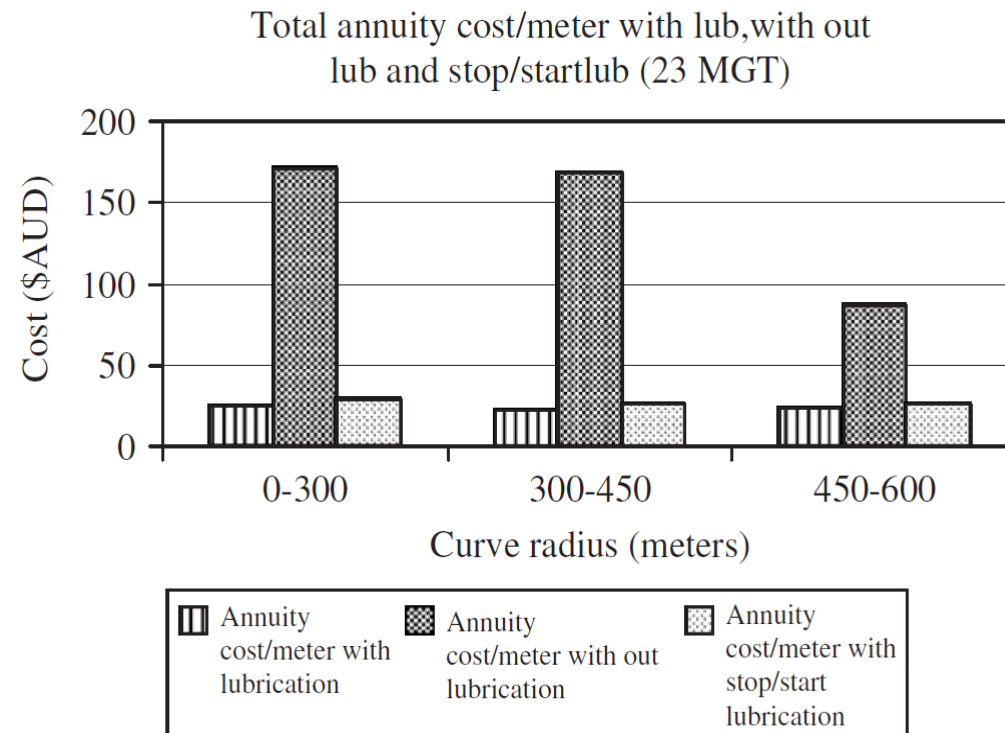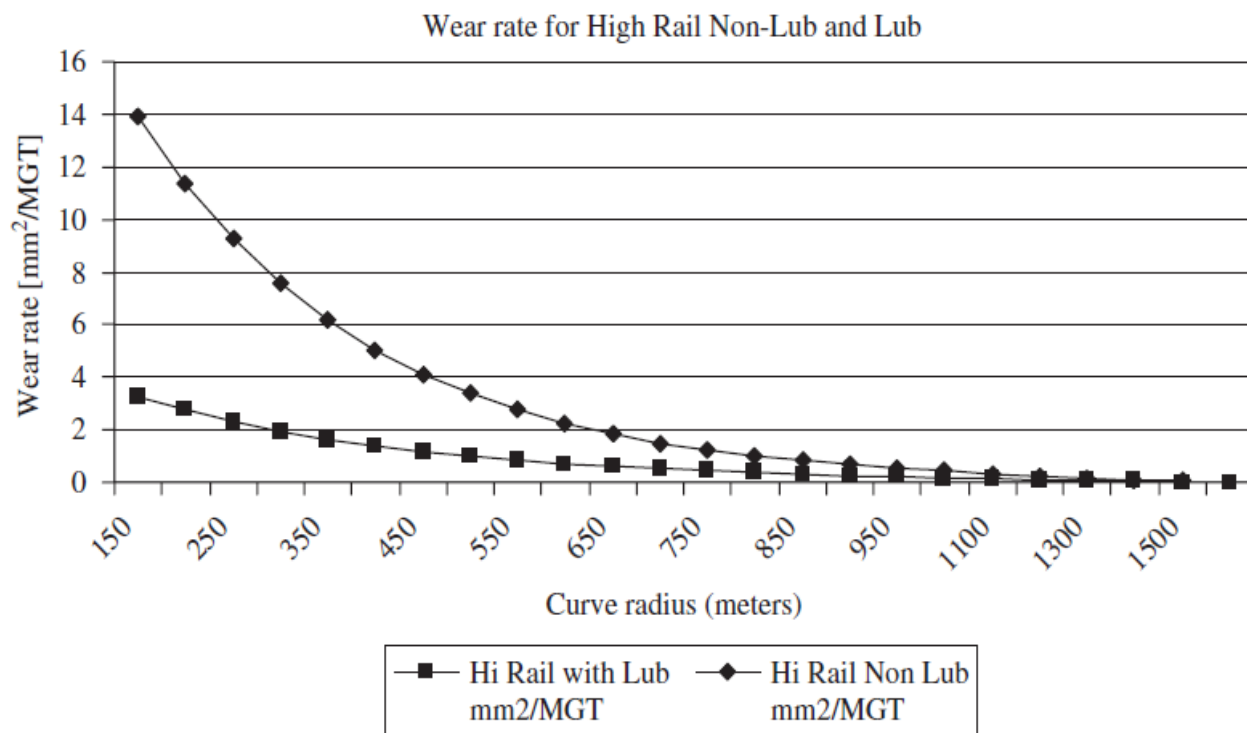


อัตราการสึกหรอของรางรถไฟที่มีขนาดรัศมีโค้งที่แตกต่างกัน

ค่าใช้จ่ายต่อปีในการซ่อมบำรุงราง 23 MGT ที่มีการใช้สารหล่อลื่น และไม่ใช้สารหล่อลื่นในรางที่มีรัศมีโค้งแตกต่างกัน

Dipped joint Problem

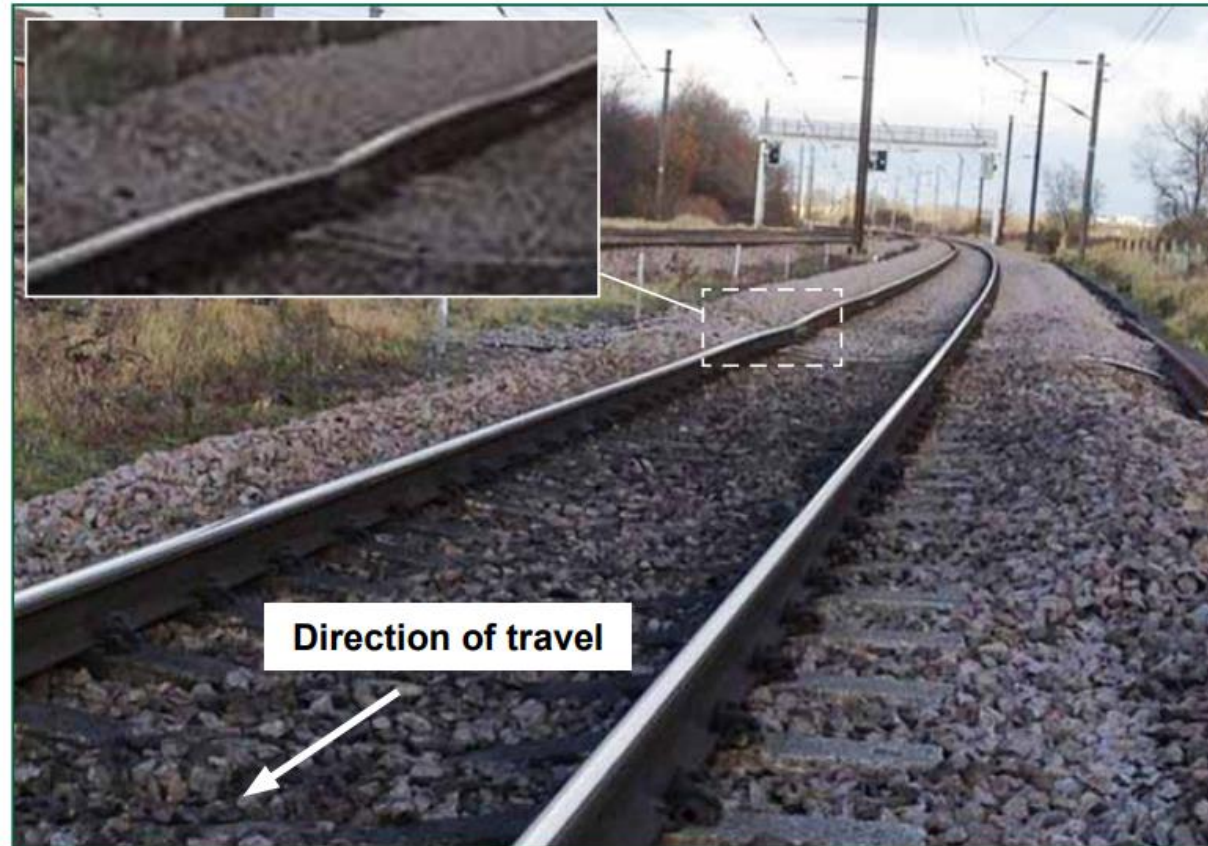


Intended support to sleepers

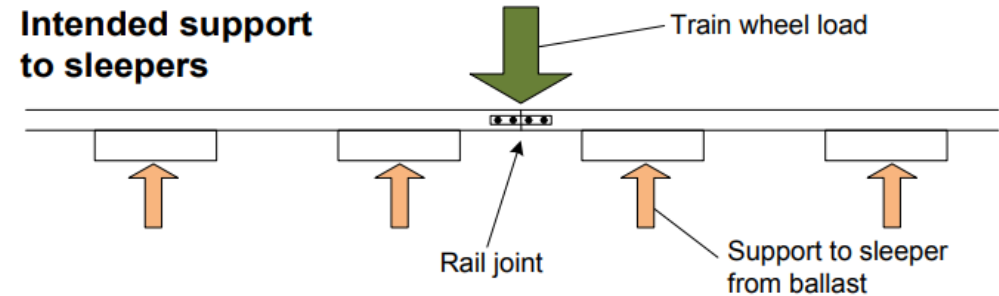

Adequate support to sleepers adjacent to joint so no excessive movement of rail due to train load


Inadequate support resulting in dipped joint

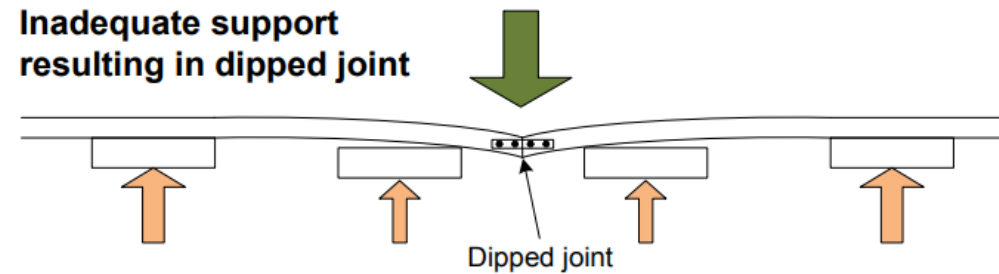

Inadequate support to sleepers adjacent to joint allows excessive settlement of sleepers when train load is applied

รายงานการตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟสาย Coast Main Line ประเทศอังกฤษ

Specific incidents


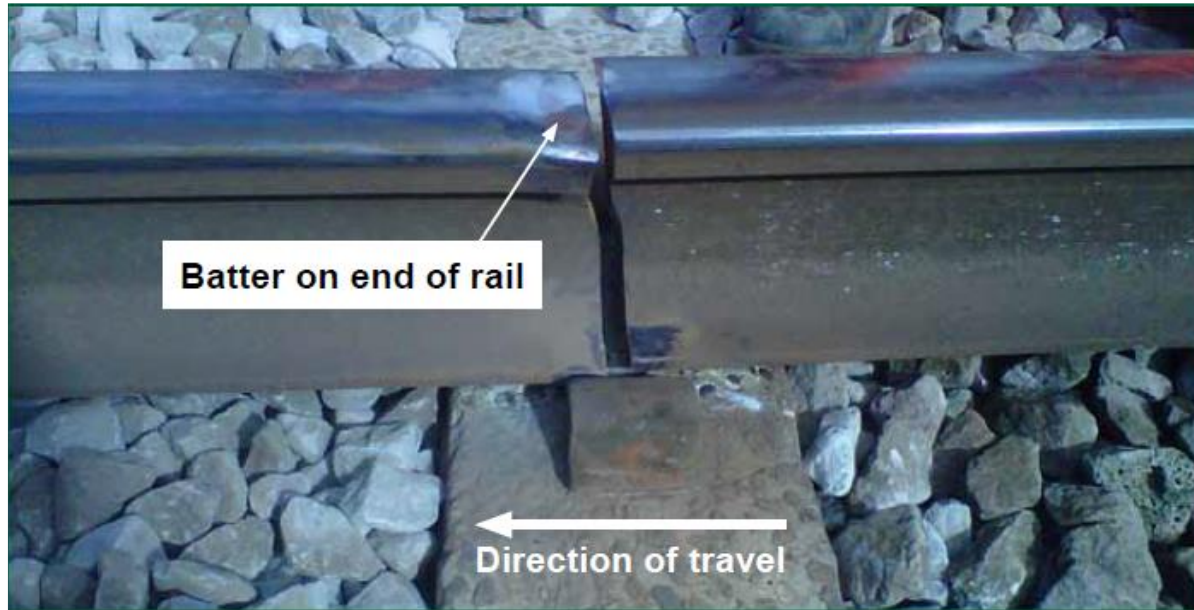


At 13:20 hrs on 14 September 2012 a member of the public contacted Network Rail to report excessive noise when trains were were passing over a section of track near Corby Glen, about 8 miles (13 km) south of Grantham. The driver of train 1B84, the 12:08 hrs Kings Cross to Newark service, examined the line while travelling at slow speed and reported a ‘slight dip’ in the track. The line was closed to traffic at 14:00 hrs after maintenance workers had arrived and found that a rail had broken leaving a 15 mm gap between adjacent sections of rail (figure 2). The line reopened at 16:17 hrs on the same day after a temporary repair had been implemented.

รายงานการตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟสาย East Coast Main Line ประเทศอังกฤษ

การวิเคราะห์ผิวแตก


Fatigue cracking after initial failure zones merged

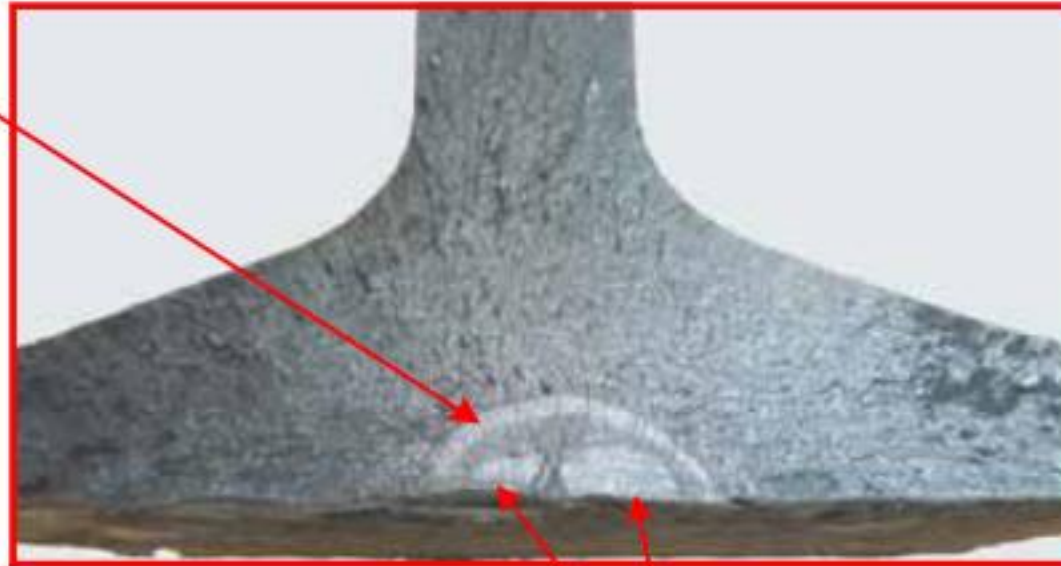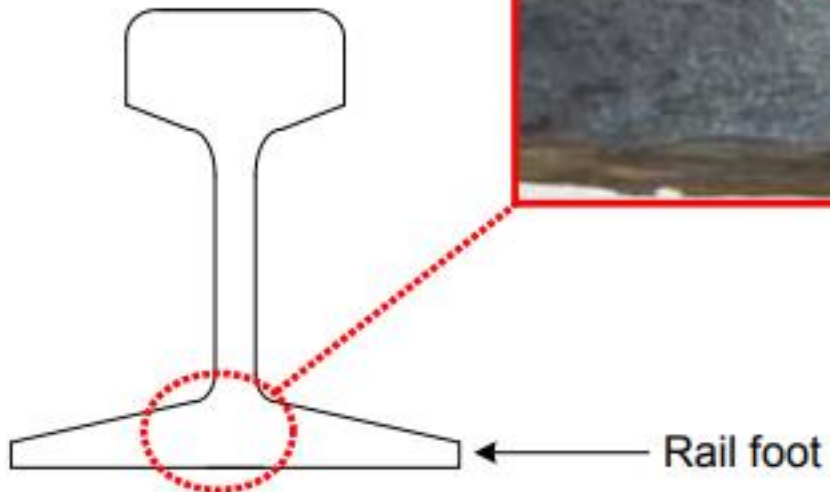


Two fatigue cracks, each initiating from a separate corrosion pit

รายงานการตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟสาย Coast Main Line ประเทศอังกฤษ

การเกิดจุดรวมความเค้นเนื่องจากการเกิดการกัดกร่อนแบบสนิมขุมบริเวณฐานราง

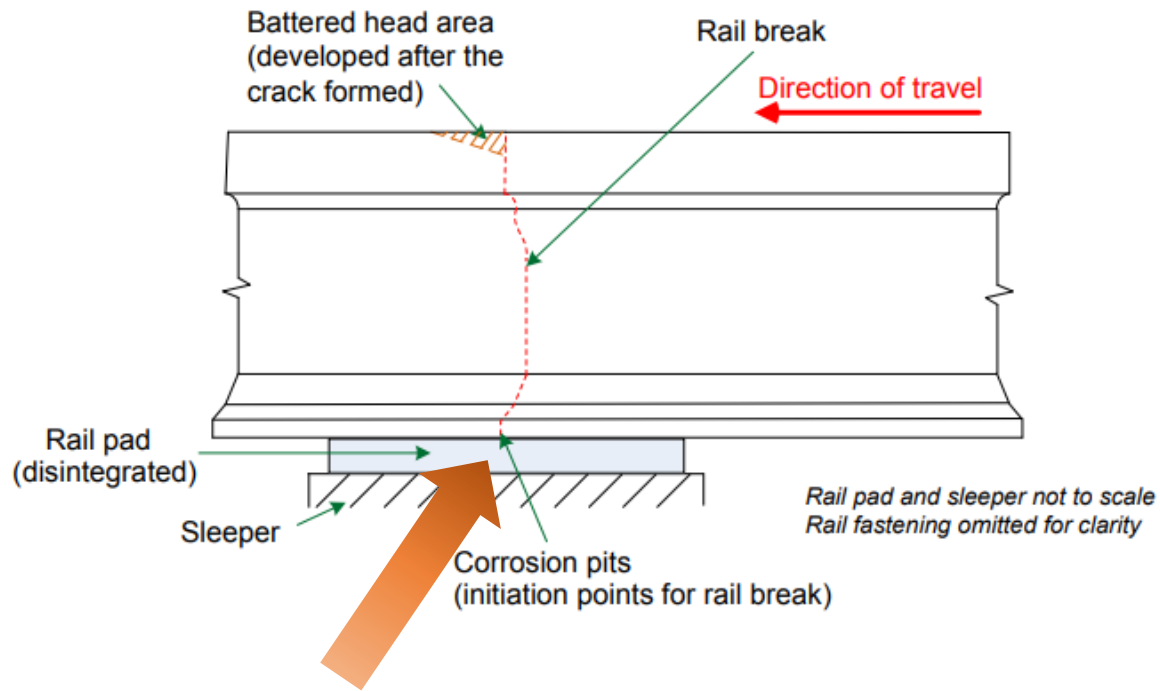

Crack Origin

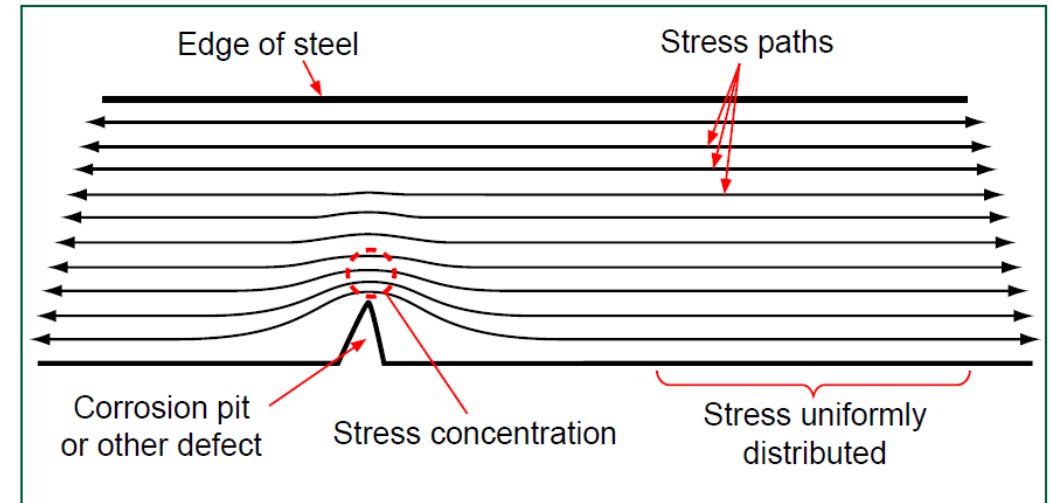

ความเสียหายของรางที่นำไปสู่เหตุการณ์รถไฟตกรางในฮ่องกง


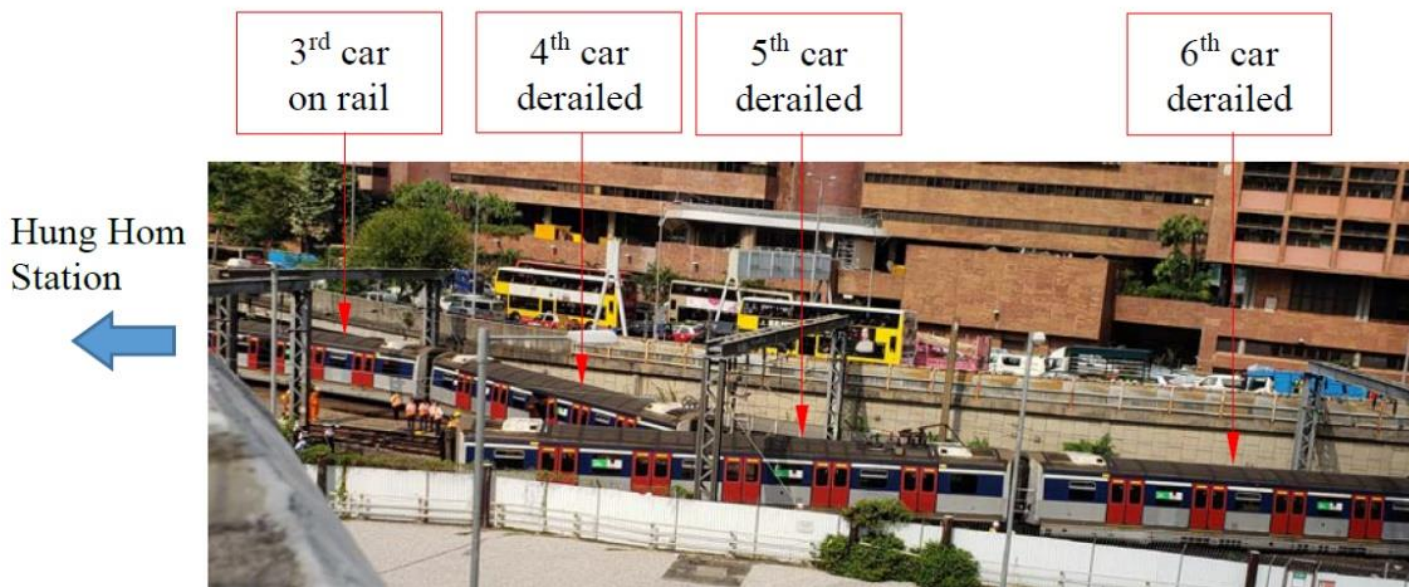


Figure 1 : Status of the incident train immediately after derailment

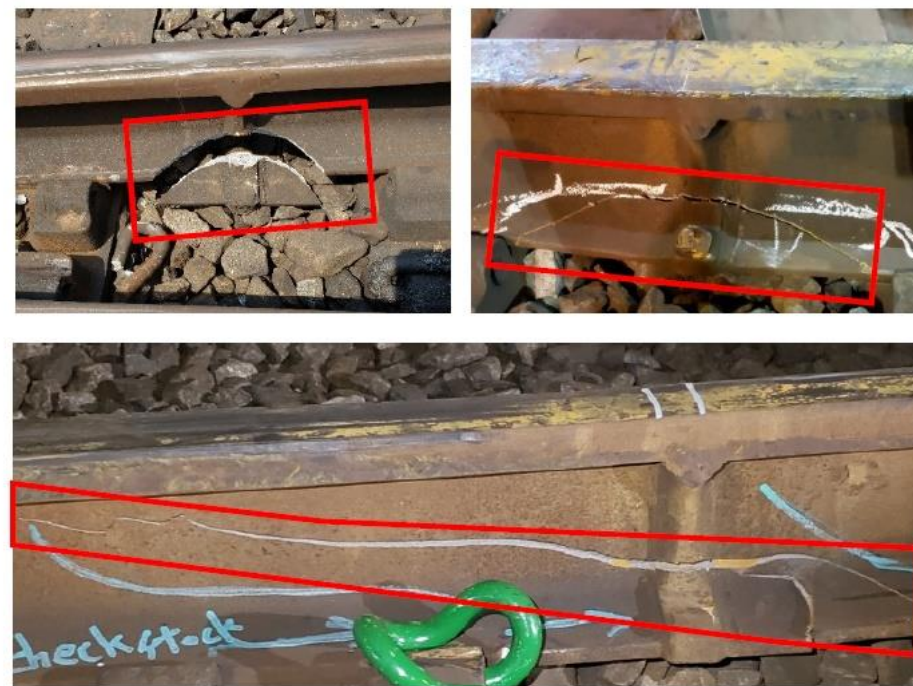

ความเสียหายของรางที่นำไปสู่เหตุการณ์รถไฟตกรางในฮ่องกง




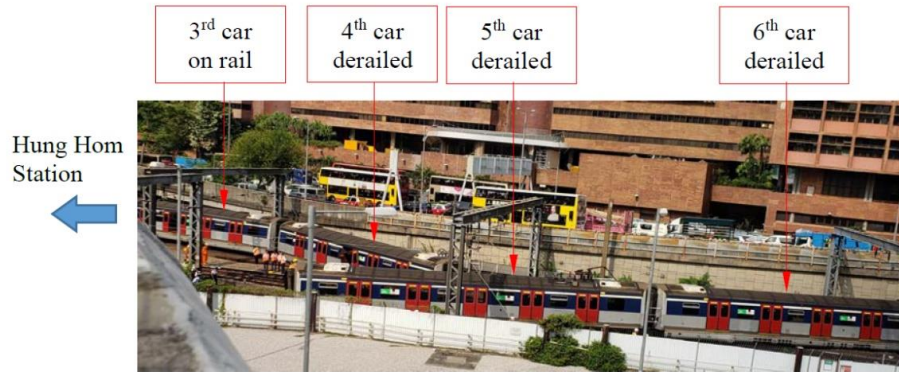


Figure 1 : Status of the incident train immediately after derailment

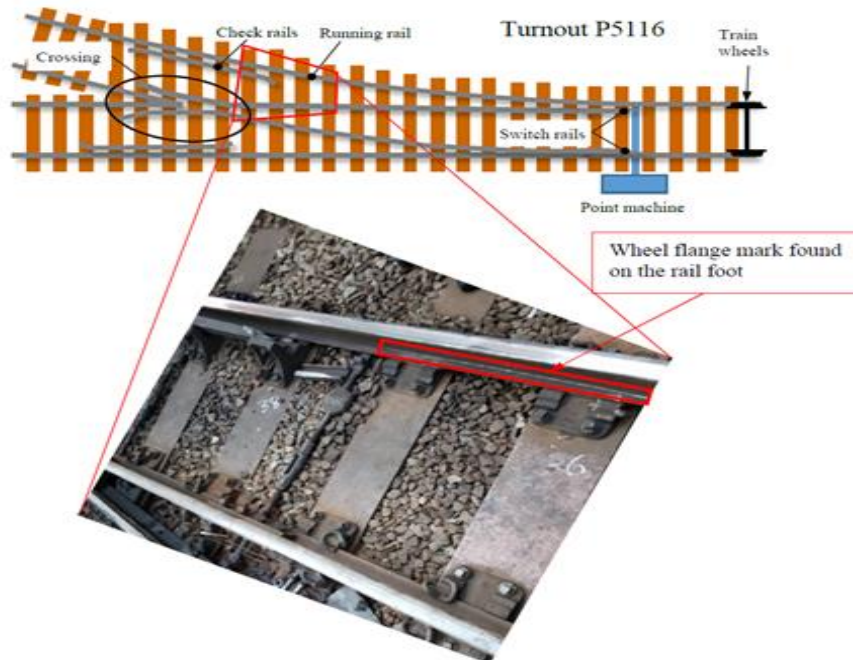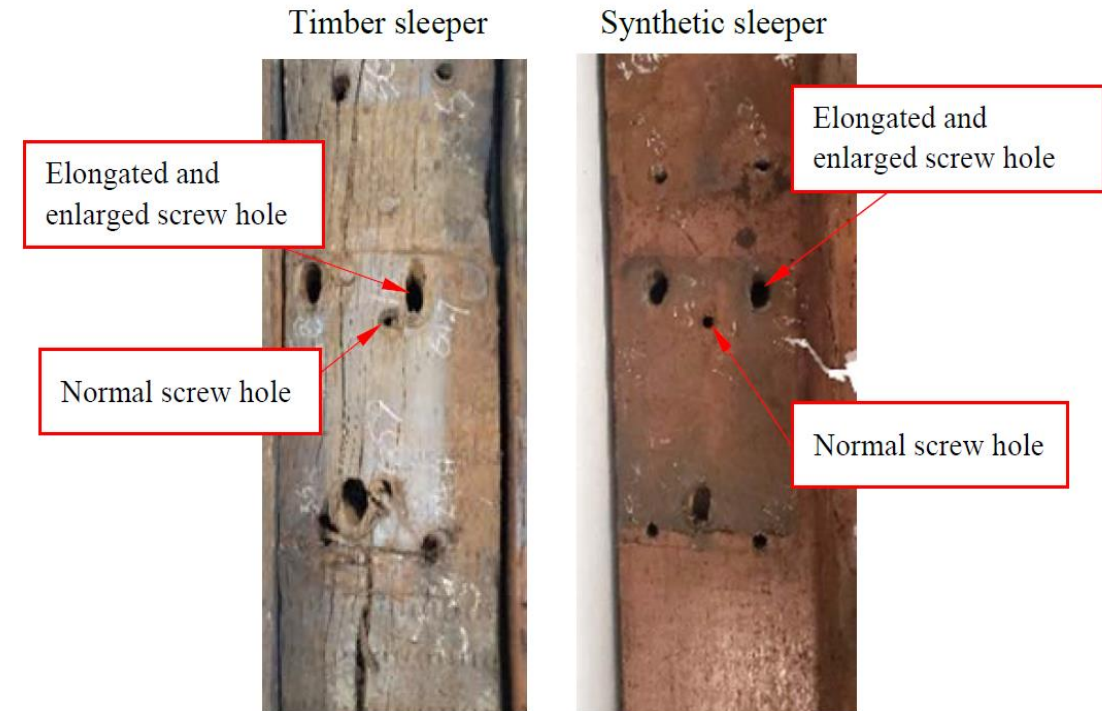

ความเสียหายของรางที่นำไปสู่เหตุการณ์รถไฟตกรางในฮ่องกง

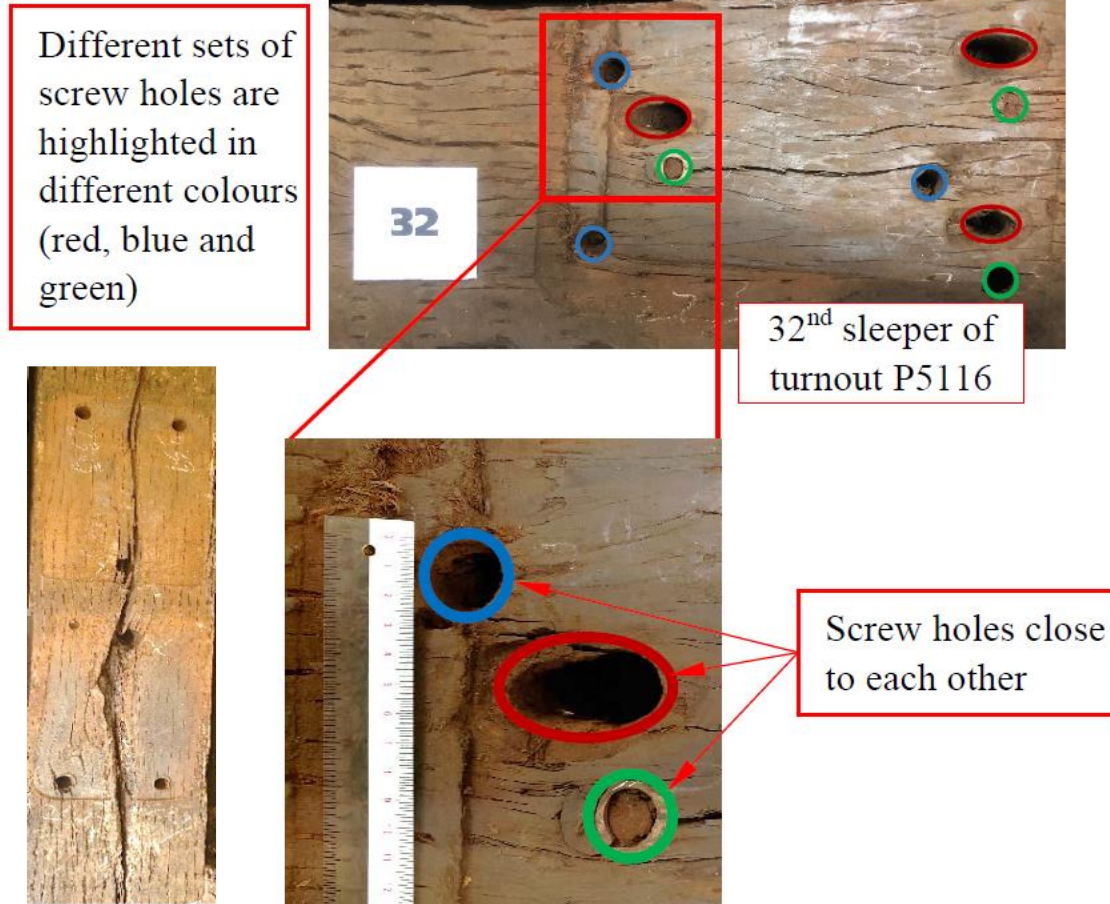


การฉีกขาดบริเวณรูสกรูและความเสียหายที่พบบนหมอนรองรางที่ผลิตจากไม้และหมอนรองรางที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์

ความเสียหายของรางที่นำไปสู่เหตุการณ์รถไฟตกรางในออสเตรเลีย



เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เกิดเหตุการณ์รถไฟชนถ่านหินตกรางที่บริเวณจุดตัดข้ามถนนของเส้นทางรถไฟ Western Line ที่วิ่งระหว่างเมือง Oakey และเมือง Jondaryan รัฐ Queensland เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หัวรถจักรและตู้รถชนถ่านหินตกราง

ความเสียหายของรางที่นำไปสู่เหตุการณ์รถไฟตกรางในออสเตรเลีย

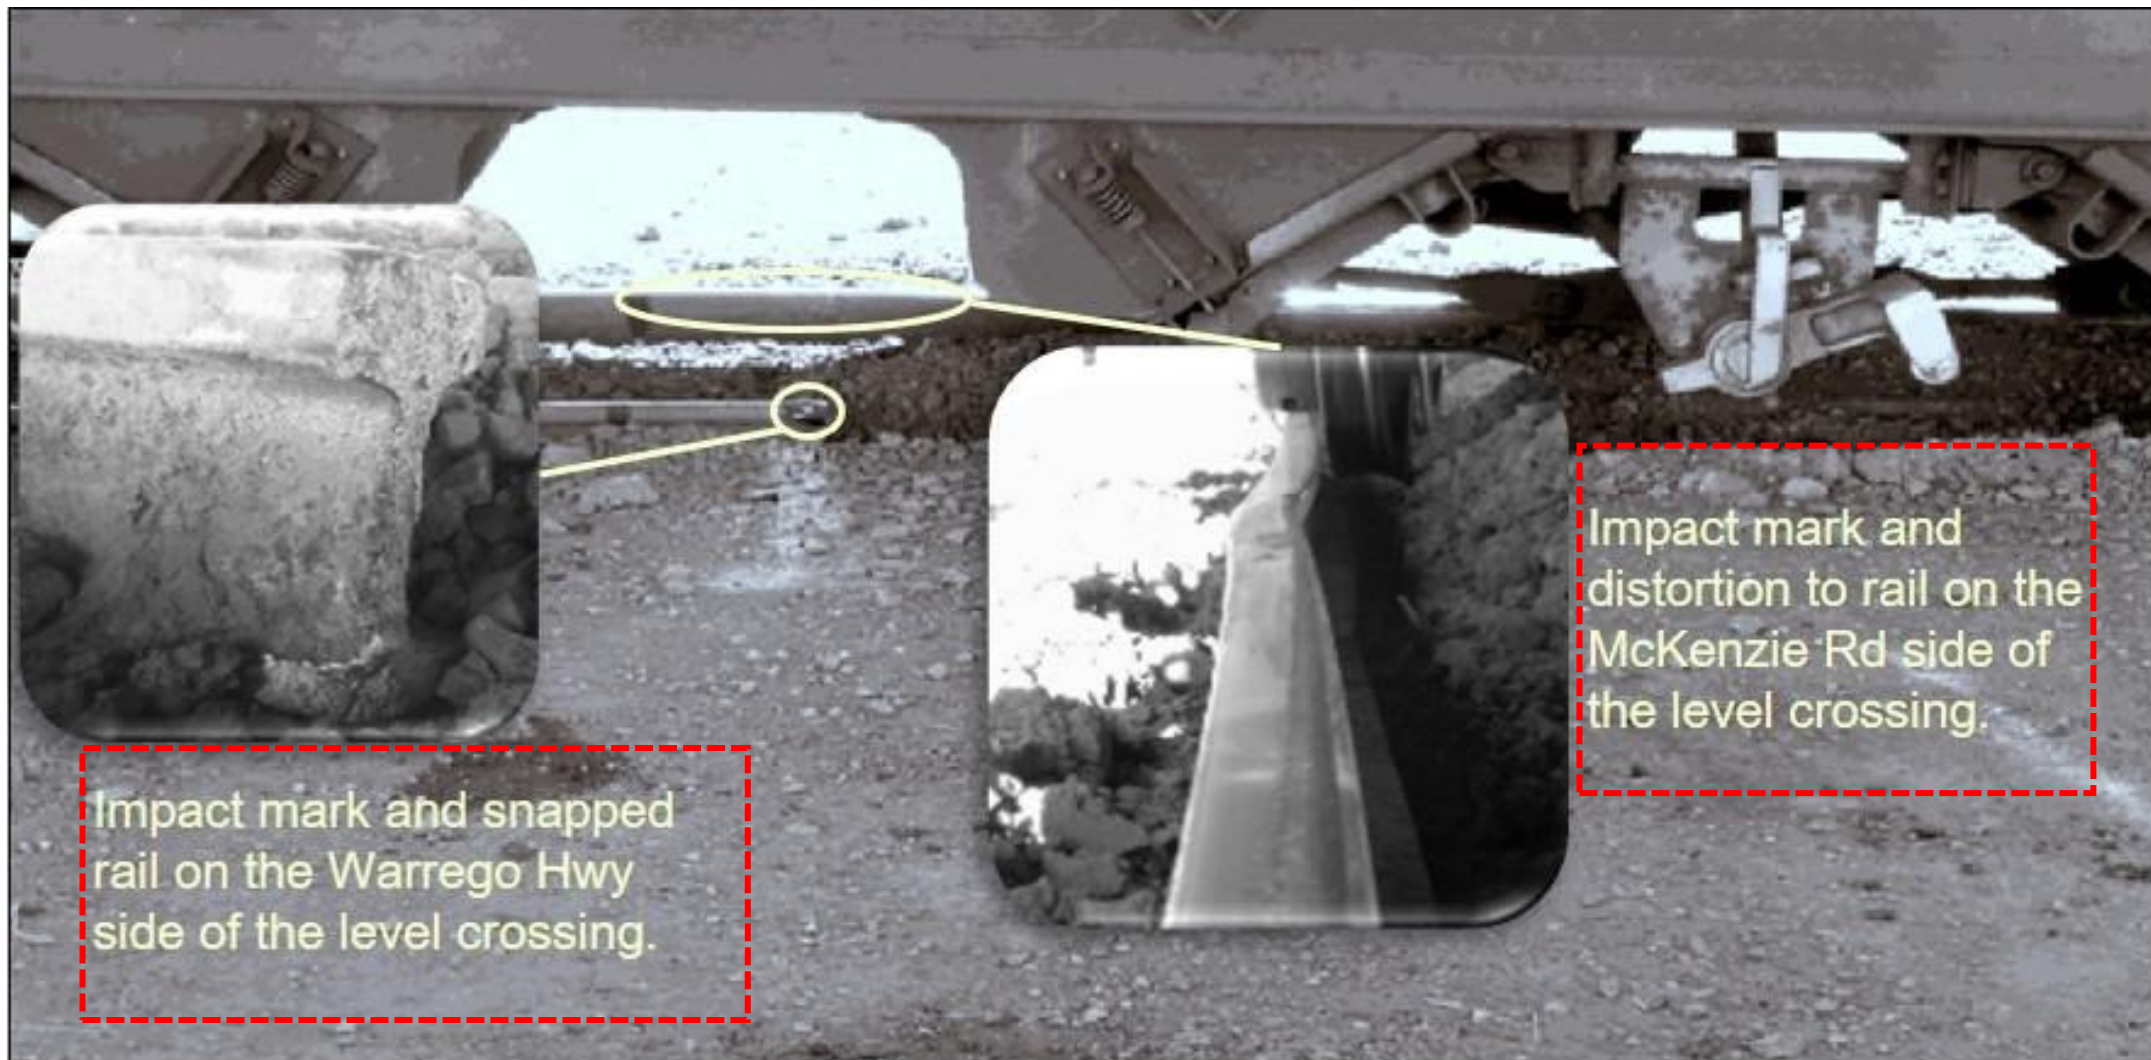


ความเสียหายของรางที่นำไปสู่เหตุการณ์รถไฟตกรางในออสเตรเลีย

สภาพแวดล้อมบริเวณที่รถไฟตกราง




ความเสียหายของรางที่นำไปสู่เหตุการณ์รถไฟตกรางในออสเตรเลีย

สภาพแวดล้อมบริเวณที่รถไฟตกราง

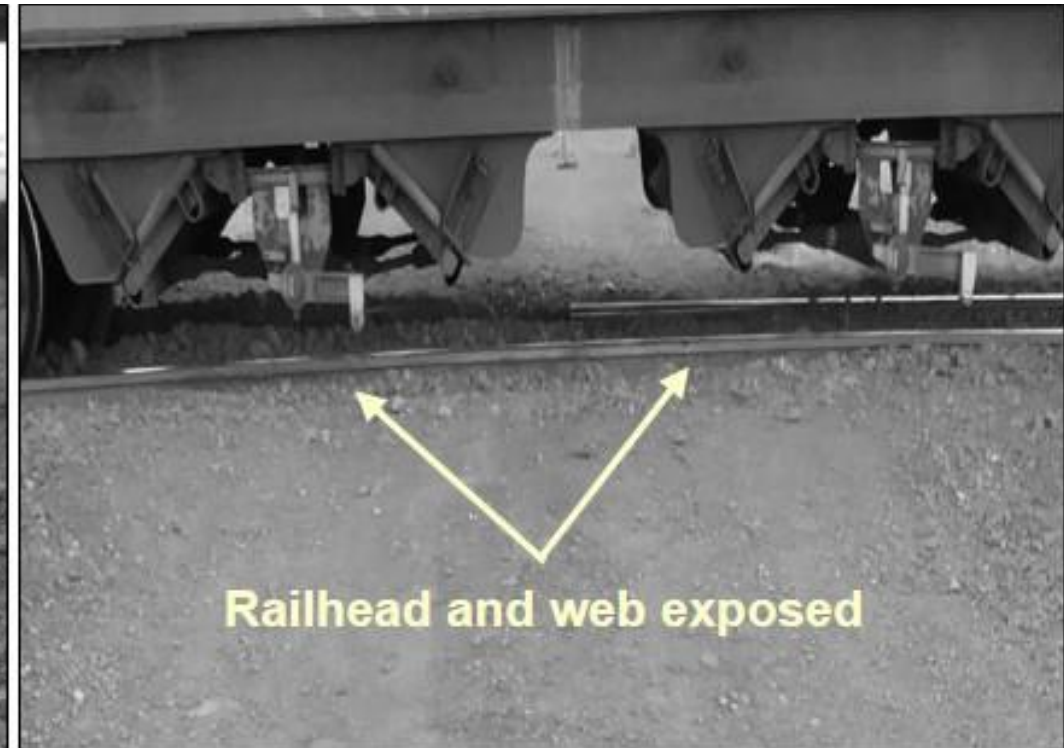

ความเสียหายของรางที่นำไปสู่เหตุการณ์รถไฟตกรางในออสเตรเลีย

สภาพแวดล้อมบริเวณที่รถไฟตกราง

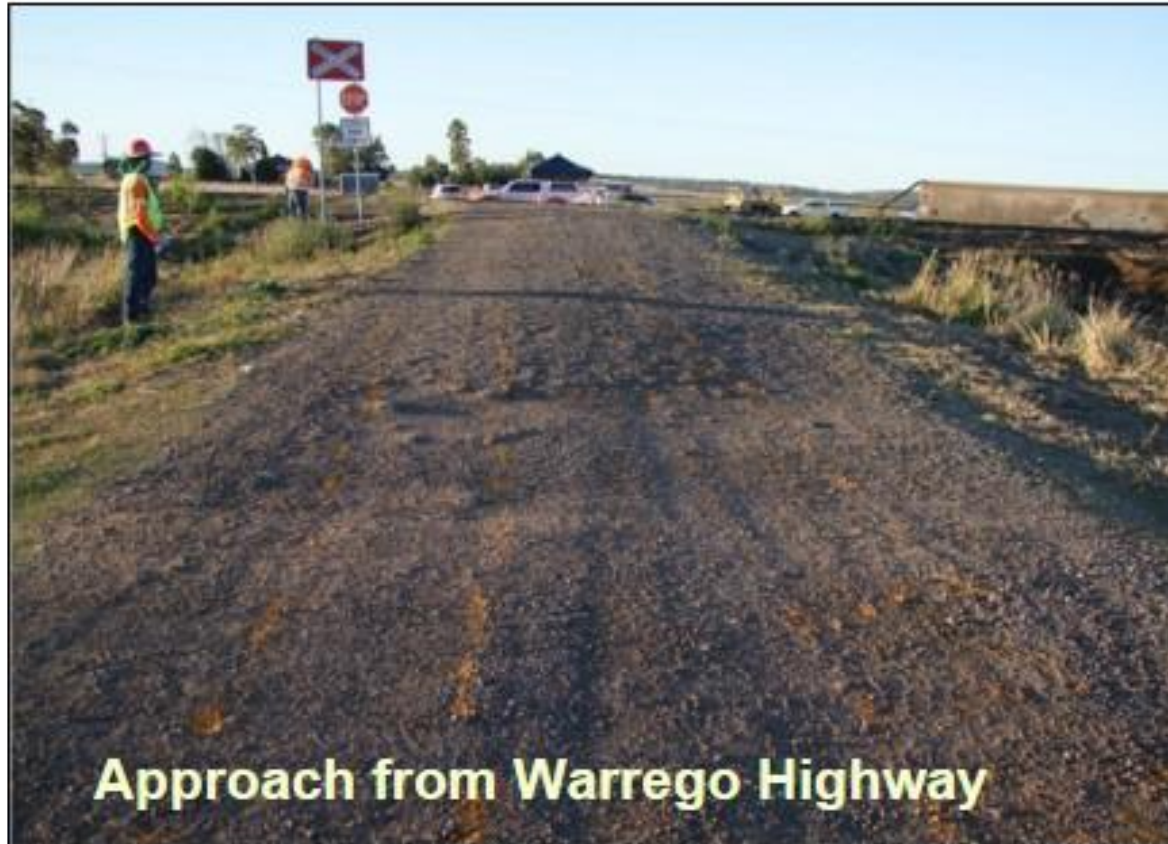

กรณีความเสียหายของรางรถไฟในประเทศไทย


ข้อมูลเบื้องต้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย พบ ความเสียหายของรางรถไฟในระหว่างการใช้งาน บริเวณพื้นที่จังหวัดลำปาง จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า รางรถไฟเกิดการแตกหักออกเป็นสองส่วนแยกออกจากกัน ตามแนวขวางของทางรถไฟ รางรถไฟที่เกิดความเสียหายผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนชนิด Full Pearlitic






จากความเสียหายดังกล่าว ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องการทราบถึงรากของ ความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงส่งตัวอย่างรางรถไฟที่เกิดการแตกให้ ให้กับทีมวิจัยการผลิตและการซ่อมบำรุง ศูนย์เทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำการวิเคราะห์ถึงรากของปัญหา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็นแนวทางในการซ่อมบำรุงต่อไป




การวิเคราะห์ทดสอบความเสียหายของรางรถไฟที่พบในประเทศไทย

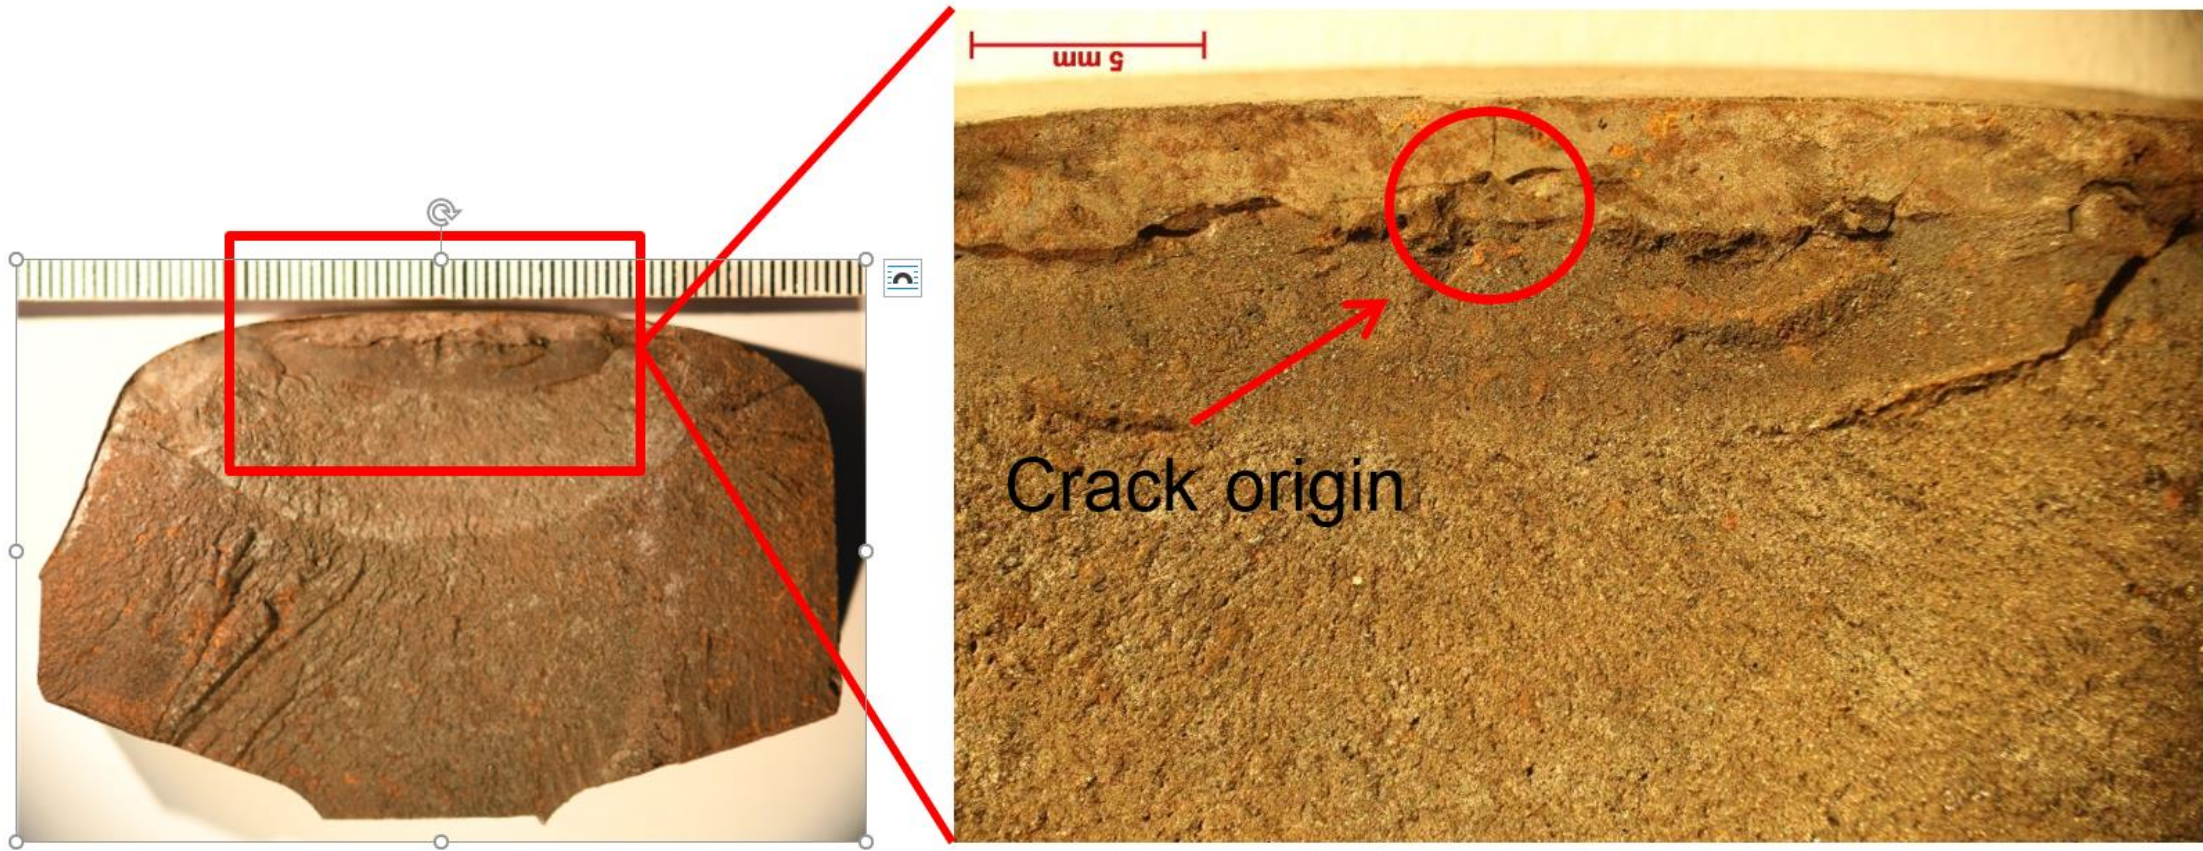




กรณีความเสียหายของรางรถไฟในประเทศ

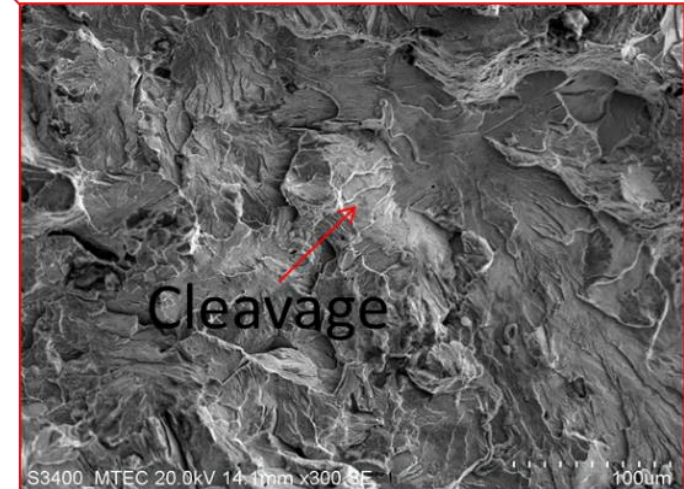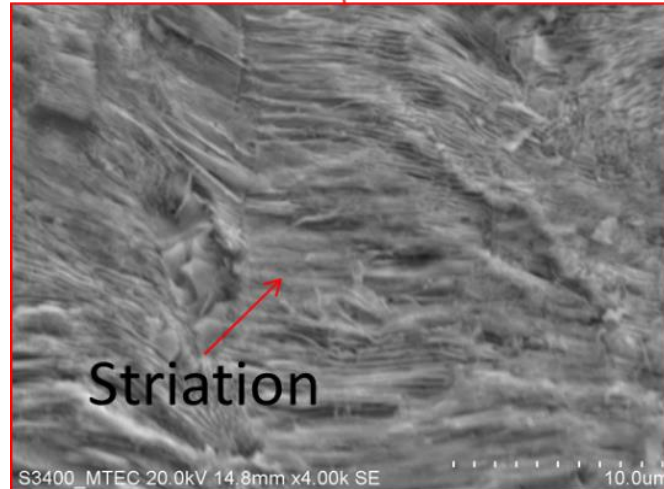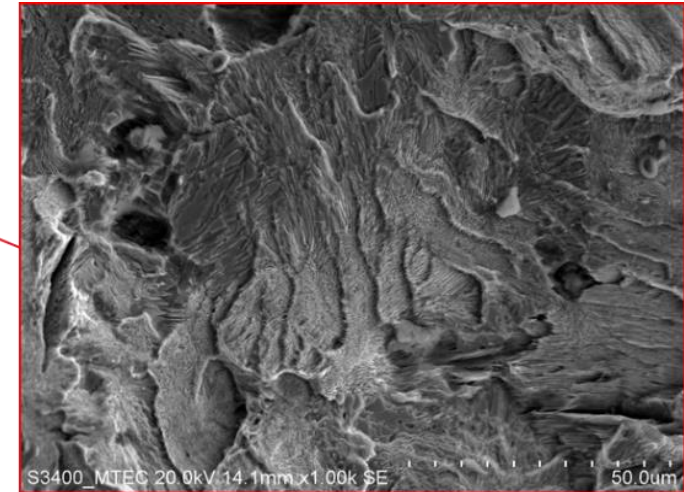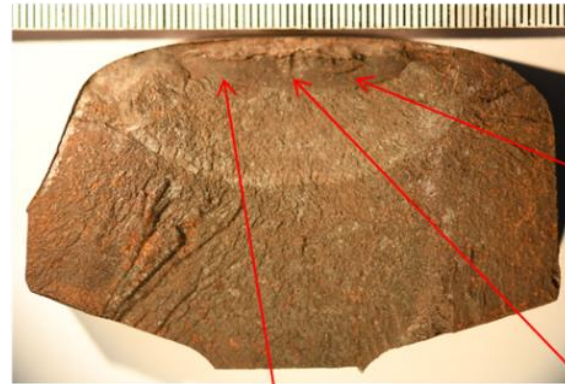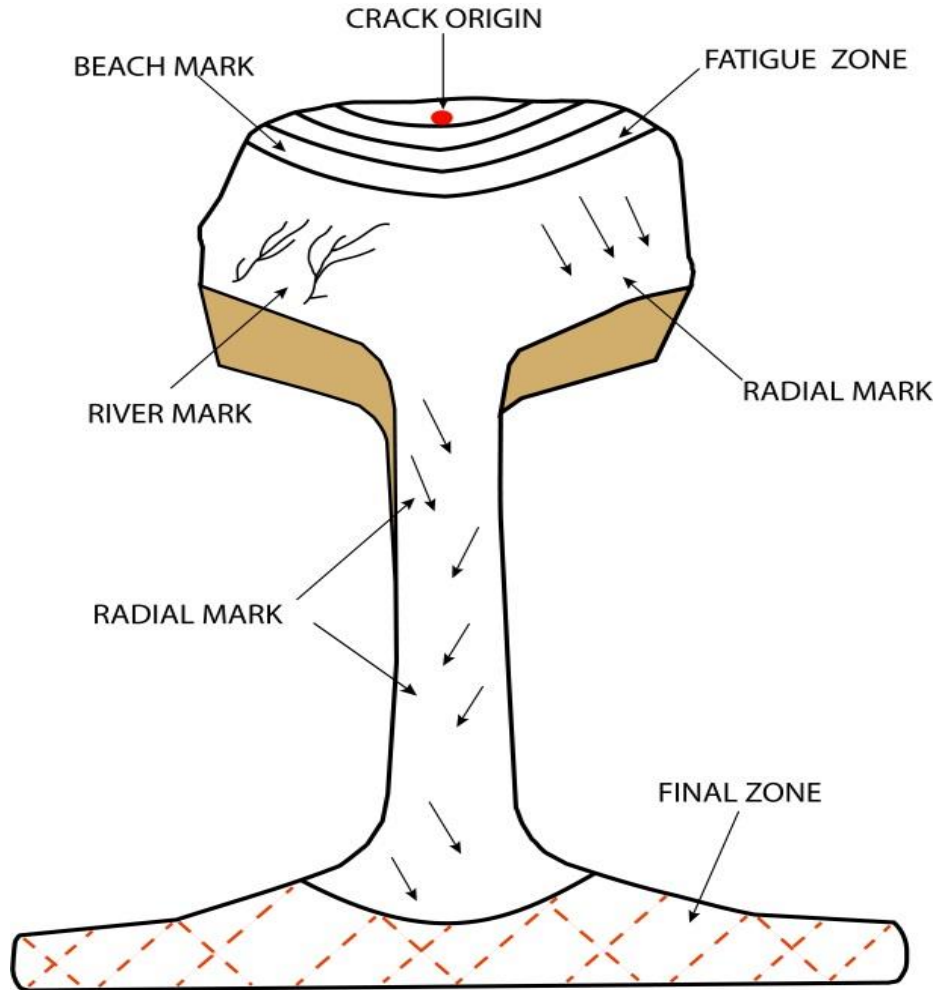

การวิเคราะห์ทดสอบความเสียหายของรางรถไฟที่พบในประเทศไทย


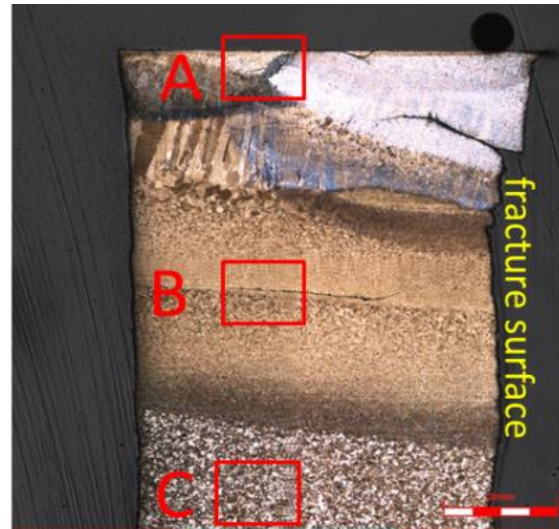


โครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาค
รางรถไฟที่เกิดความเสียหาย

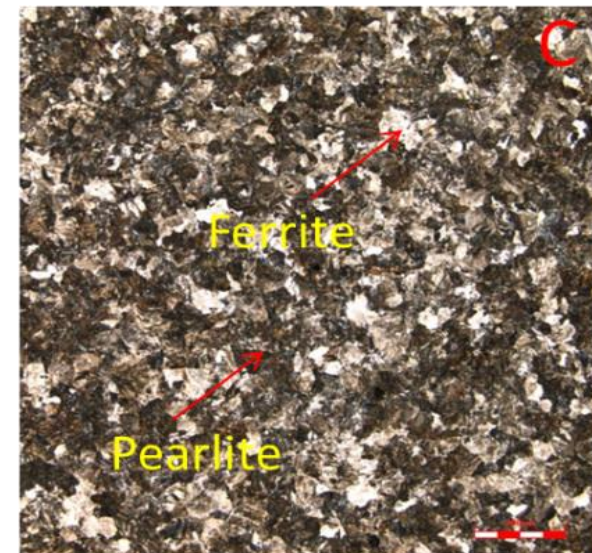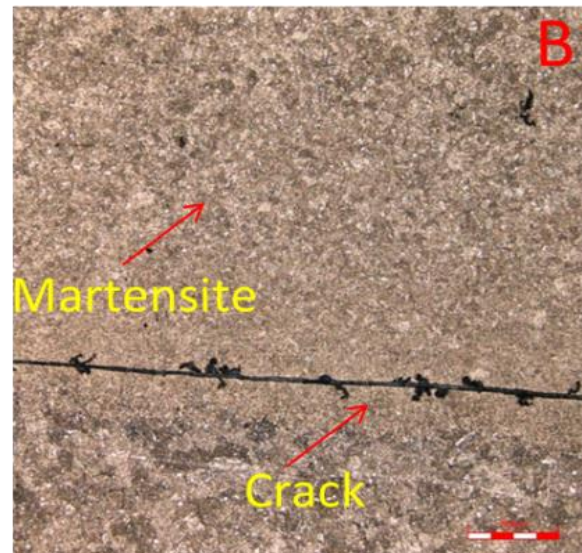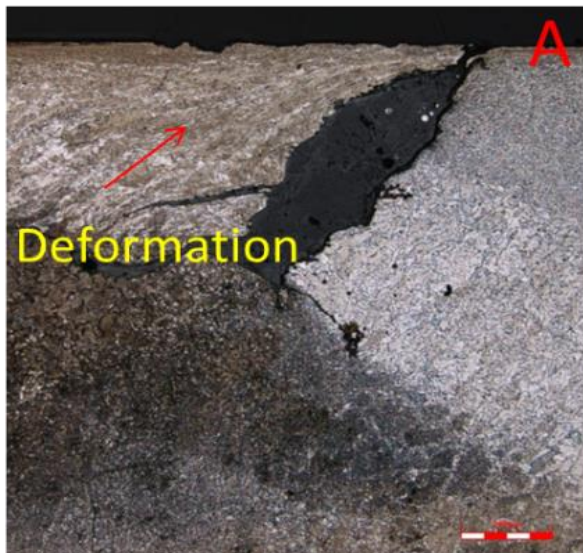


การวิเคราะห์ทดสอบความเสียหายของรางรถไฟที่พบในประเทศไทย


การตรวจสอบความแข็งด้วยเทคนิคไมโครวิกเกอร์

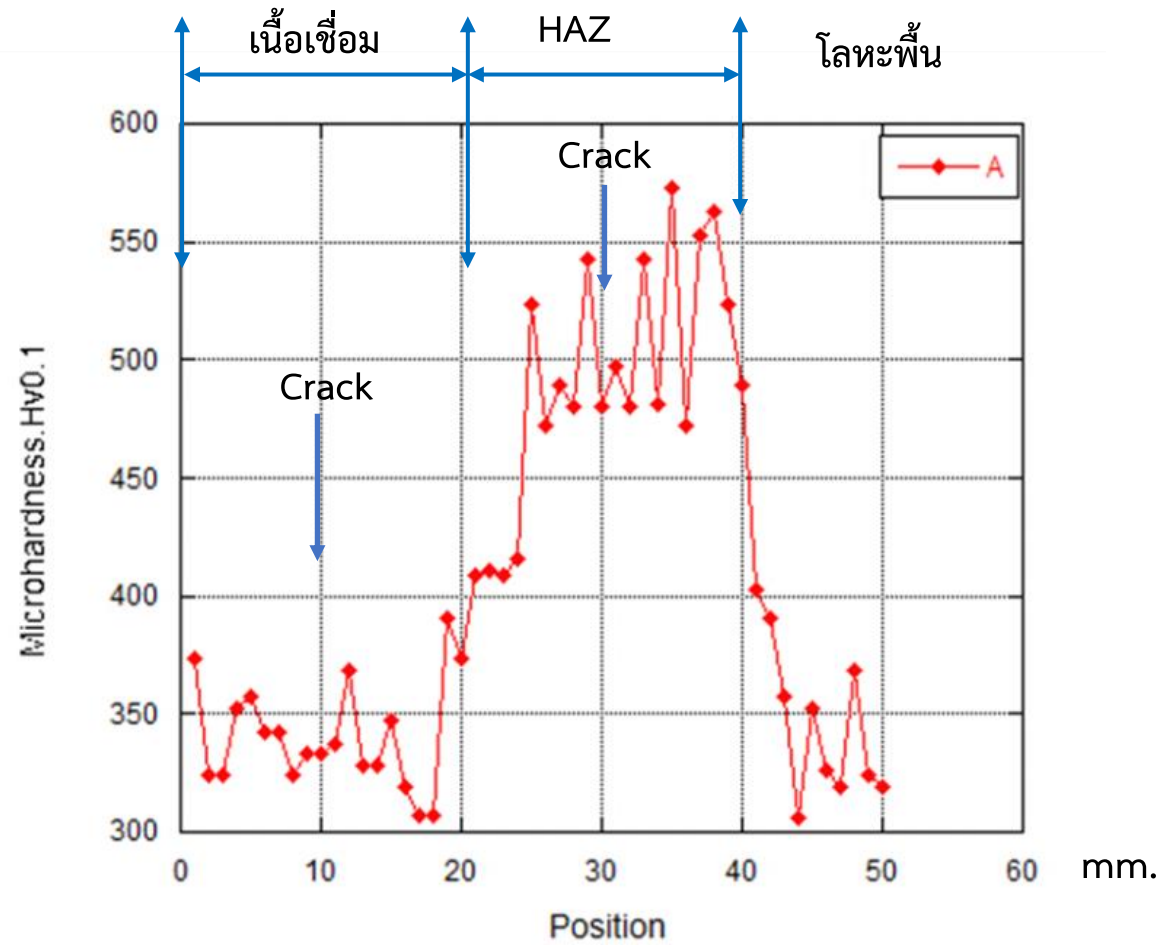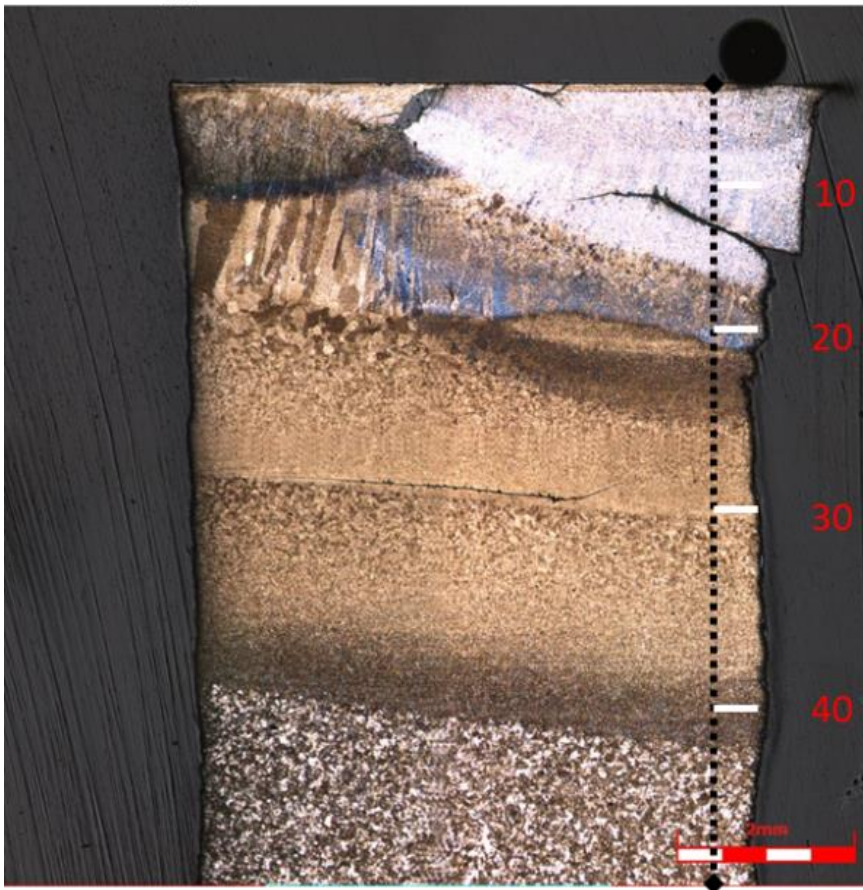

โลหะวิทยาและคุณภาพการเชื่อมซ่อมราง
อาจเป็นปัญหาให้เกิดการแตกหักของรางรถไฟ

การสำรวจความเสียหาย บริเวณสถานีรถไฟแม่ต่าน้อย

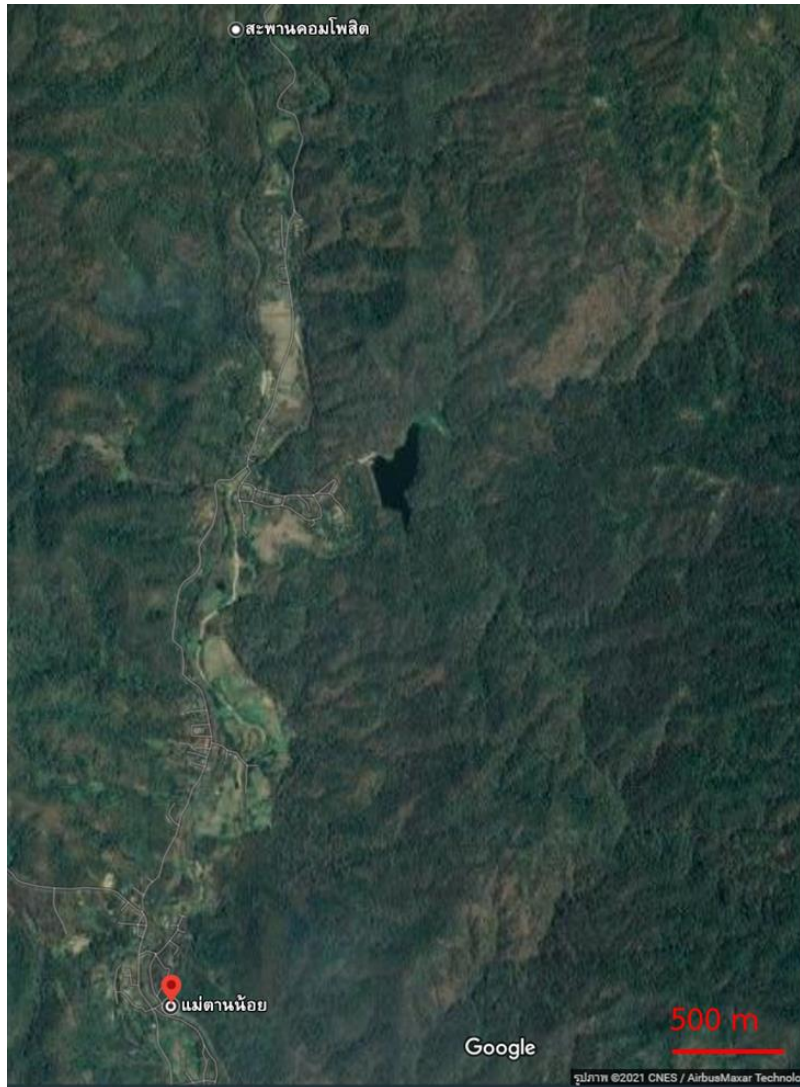

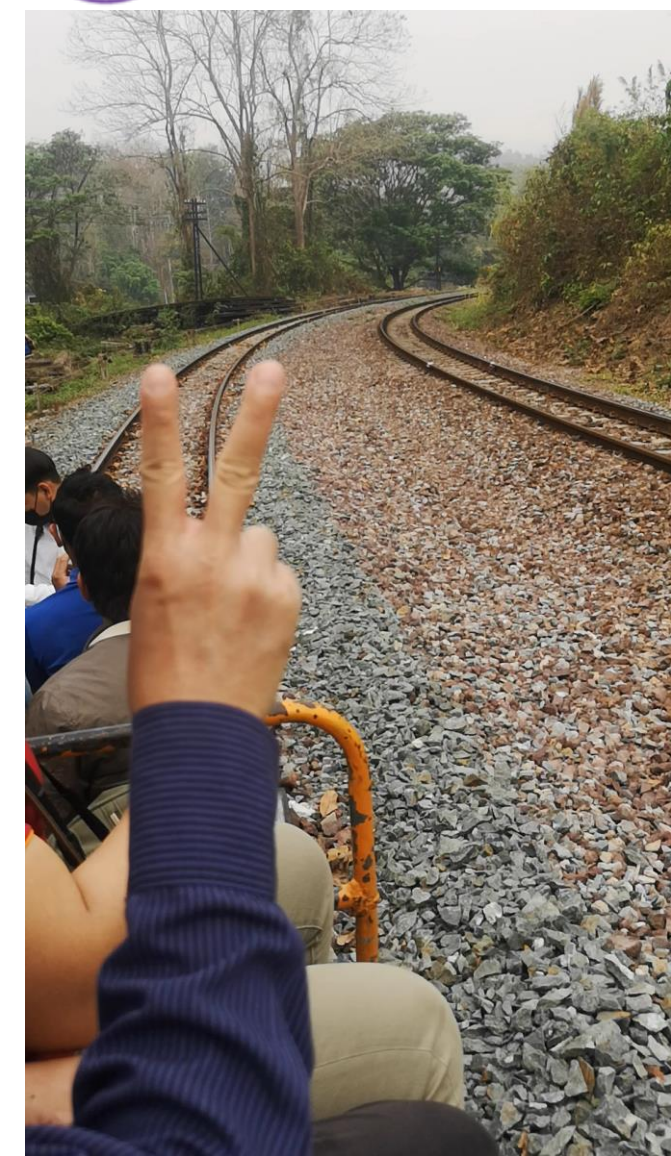




สาเหตุความเสียหายของราง

ราง

สิ่งแวดล้อม, พื้นที่

คุณภาพของทางรถไฟ

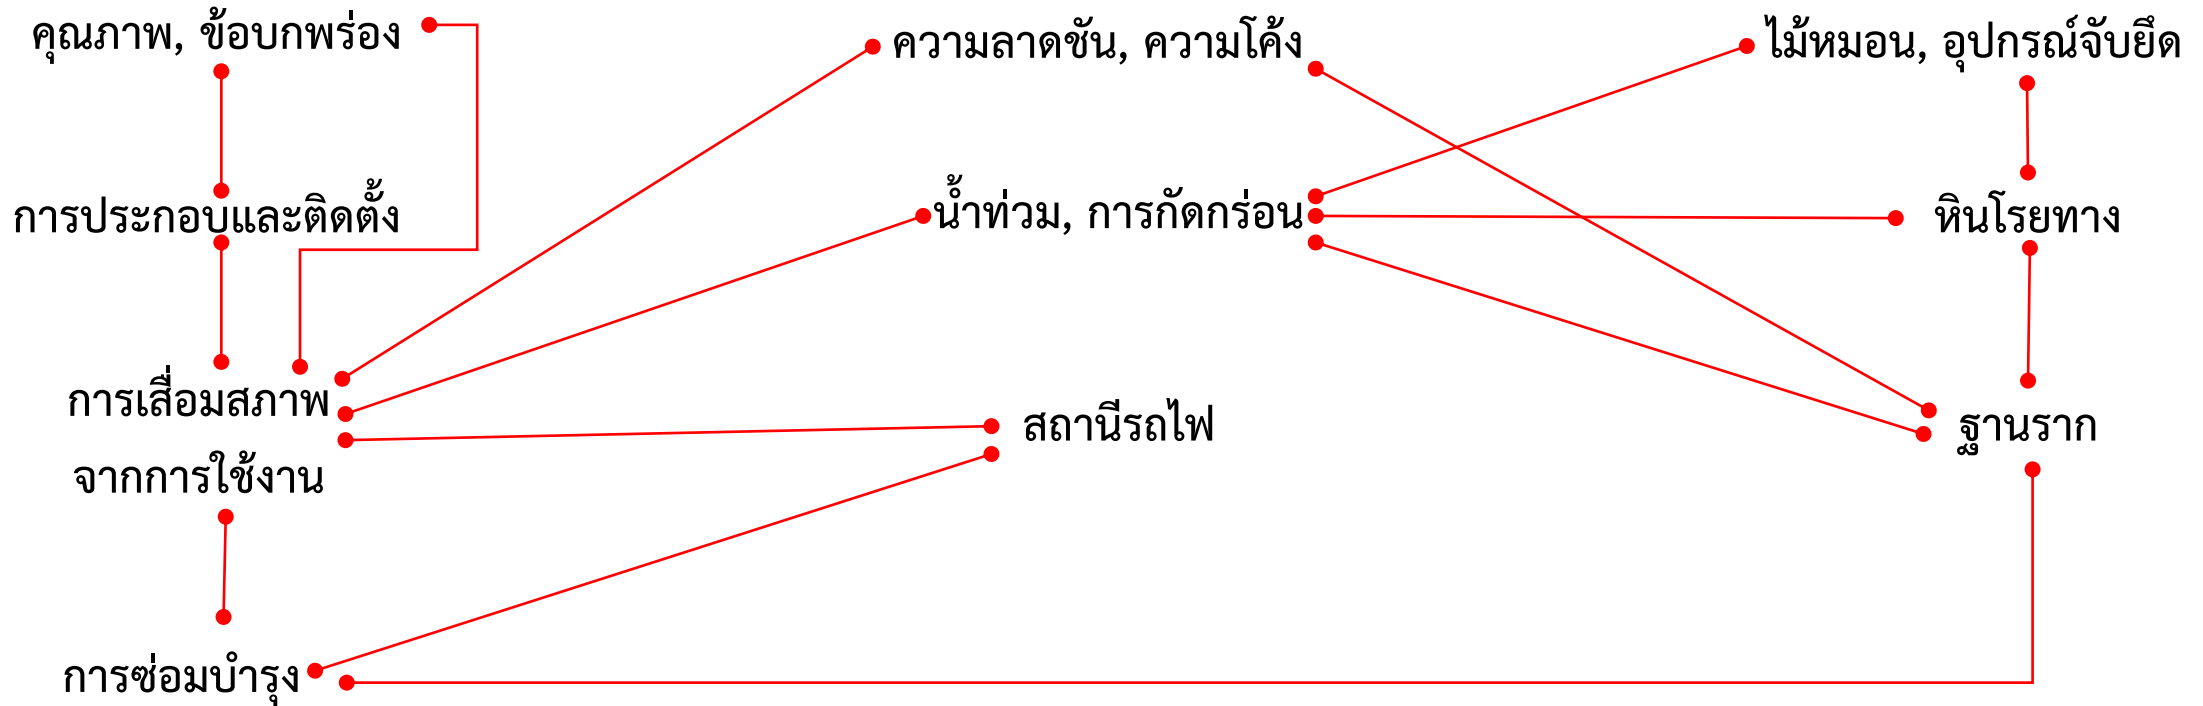



บันทึกข้อมูลความเสียหาย

สำรวจความเสียหายเบื้องต้น

- ลักษณะทางรถไฟ
- สภาพแวดล้อม
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

แบ่งระดับความรุนแรง



Yes

วิเคราะห์รากของความเสียหาย
(Root Cause Failure Analysis)

No

บันทึกข้อมูล/รายงาน

- ตรวจสอบคุณภาพทางโดยละเอียด: ระยะเกจ ตรวจสอบคุณภาพทาง
- ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย NDT
- ตรวจสอบผิวแตก
- ตรวจสอบทางโลหะวิทยา
- สร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์

- ความรุนแรงต่ำ (สามารถรอการซ่อมบำรุงได้)
- ความรุนแรงปานกลาง (ควรรีบซ่อมบำรุง: เกิดการสึกหรอสูง, มีการเสียรูปของราง)

- ความรุนแรงสูง (ควรทำการซ่อมแซมทันที: รางเกิดการแตกหัก, เกิดการทรุดตัวของทางอย่างรุนแรง)

- ความรุนแรงสูงและมีผู้บาดเจ็บ/เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
- ความรุนแรงสูงและมีผู้เสียชีวิต

↑
อุบัติเหตุ,
รถไฟตกราง
↓

บันทึกข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟ

1

บันทึกความเสียหายของรางรถไฟ

วันที่สำรวจ เขตการเดินรถ

พื้นที่เกิดความเสียหาย

พิกัด GPS หลักกิโลเมตร / เส้นโทรเลข

สถานีรถไฟใกล้เคียง 1 2

ชนิดของราง

มาตรฐานและเกรด

ความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับที่ 1 ไม่รุนแรงและรอซ่อมบำรุงในวาระ ระดับที่ 2 ควรเร่งซ่อม

ระดับที่ 3 รุนแรงและควรซ่อมอย่างเร่งด่วน ระดับที่ 4 รุนแรงและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน/
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับที่ 5 รุนแรงและเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน/
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง

ตำแหน่งที่เกิดความเสียหายของราง

หัวราง รอยต่อราง (Fish Plate) แนวเชื่อมต่อราง

เหวราง รางปกติ รอยเชื่อมซ่อม ประแจ จุดตัดราง

ฐานราง รอยเชื่อมซ่อม ประแจ จุดตัดราง


2

ลักษณะความเสียหาย


แตกหัก แตกร้าว สึกหรือ

รางคดงอ เกิดสนิม / กัดกร่อน เป็นแม่เหล็ก / เสี่ยงต่อไฟไหม้ / เพียงบางส่วน


ให้ระบุลักษณะแผล โดยดูรูปต่อไปนี้ประกอบ




Crushed Head




Head Checking




Spalling



Slide Wear



Shelling



Burned Rail

รูปแบบอื่น ๆ

บันทึกข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟ

ลักษณะพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย

<input type="radio"/> พื้นที่ลาดชัน	<input type="radio"/> พื้นที่รัศมีโค้ง	<input type="radio"/> โกลีตอานีรถไฟ
<input type="radio"/> บริเวณอุโมงค์	<input type="radio"/> สะพาน	<input type="radio"/> มีน้ำท่วมขัง

3

ความสมบูรณ์ของทาง


<input type="radio"/> สมบูรณ์	<input type="radio"/> ไม่สมบูรณ์
-------------------------------	----------------------------------

Track Geometry


<input type="radio"/> สมบูรณ์	<input type="radio"/> ไม่สมบูรณ์
-------------------------------	----------------------------------

รูปแบบ Track Geometry ที่ผิดปกติ


Alignment

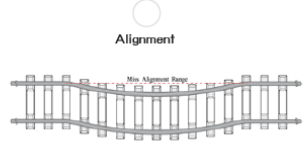


Track Gauge




Longitudinal Level

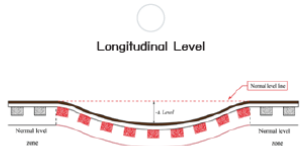

Super Elevation

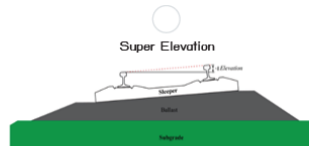

Twist

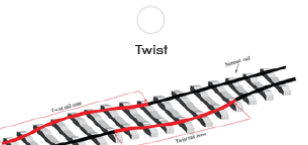

หินโรยทาง (Ballast)

<input type="radio"/> สมบูรณ์	<input type="radio"/> ไม่สมบูรณ์	<input type="radio"/> ฟรื่อง
<input type="radio"/> มีลักษณะกลม		

หมอนรองทาง (Sleeper)

<input type="radio"/> สมบูรณ์	<input type="radio"/> ไม่สมบูรณ์	<input type="radio"/> ทรงแฉ
<input type="radio"/> แฉกหัก	<input type="radio"/> ให้ส่วได้	<input type="radio"/> ประทับยัดรางหลวม

คันทาง

<input type="radio"/> สมบูรณ์	<input type="radio"/> ไม่สมบูรณ์
-------------------------------	----------------------------------

ประวัติการซ่อมบำรุง

<input type="radio"/> เคย	<input type="radio"/> ไม่เคย
การซ่อมบำรุงครั้งล่าสุด วันที่	<input style="width: 100px;" type="text"/>
ความถี่ในการซ่อมบำรุงในรอบปี จำนวนครั้ง	<input style="width: 100px;" type="text"/>

วิธีการซ่อมบำรุง

<input type="radio"/> เชื่อมซ่อม	<input type="radio"/> ตัดเปลี่ยนราง
----------------------------------	-------------------------------------

ควรส่งห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหาย

<input type="radio"/> เห็นควรดำเนินการ	<input type="radio"/> ไม่จำเป็นต้องส่งวิเคราะห์
--	---

ความคิดเห็นของผู้สำรวจความเสียหาย

4

ผู้สำรวจและบันทึกความเสียหาย

Do you have
any
Questions? 

Thank You